



PROFIX MAX STABILIZĀCIJAS SISTĒMA

NL | ORIGINELE RESQTEC-GEBRUIKERSHANDLEIDING

RESQTEC®

WWW.RESQTEC.COM WWW

1. INLEIDING: VEILIGHEID VOOROP! 04

1.1 Veidošanas instrukcijas	04
1.2 Algemene veiligheidsinformatie	04
1.3 Veiligheidsinformatie	05
1.4 Productidentificatie	05
1.5 Pārejas tipi	05

2. PRODUKTA PĀRĀKŠANA 06

2.1 Inleiding	06
2.2 Produkta apraksts	06
2.3 Profix Max-onderdeelidentificatie	07
2.4 Identificatie van onderdelen van de handheld-controller	08
2.5 Identificatie van onderdelen van de drukregelaar	09

3. PRODUKTU SORTĪMENTS 10

3.1 Produkti un aksesuāri	10–15
---------------------------	-------

4. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING 16

4.1 Pirmā pieredze	16
4.2 Priekšapmaks lietošanai	16
4.3 Salīdzinājums	17
4.4 gab. no Profix Max	18.–19.
4.5 Een hulpstuk (los)koppelen	20
4.6 Een Power Plate (los)koppelen ar een Multi Swivel	21
4.7 De Profix Max borgring gebruiken	22
4.8 Pneumatische aansluitingen	23
4.9 Pneumatisko sviru sviras	23
4.10 De drukregelaar aansluiten	24
4.11 De drukregelaar loskoppelen	25
4.12 De opwaarts bewegende last pneumatisch volgen	26.–27.
4.13 De neerwaartse beweging van de last pneumatisch volgen	28
4.14 De Profix Max drukloos maken	29

5. ONDERHOUD UN OPSLAG 30

5.1 Tehniskās specifikācijas Profix Max	30
5.2 Tehniskās specifikācijas uitbreidingen	31
5.3 Belastingstabellen Profix Max	32.–36. lpp.
5.4 Tabelgegevens - greppels en/of uitgravingen	37.–39. lpp.

6. WAARSCHUWINGEN & BEPERKINGEN 40

6.1	Lietošanas noteikumi	40
6.2	Regulāra vadīšana	42
6.3	Jārlīdīga vecāku hoids	42
6.4	Aanbevolen opslag	42

7. PROBLĒMU IZPLATĪŠANA 43

7.1	Algemeen instructies	43
7.2	Uitbreidingen	43-45. gads
7.3	Hidrauliskie cilindri	46
7.4	V4 EDD cilindrs	47
7.5	Jaudas stūmējs-cilindrs	47
7.6	Daudzsavienotājs ar RAM adapteri	48
7.7	Asimetrisks necaurlaidīgs	48
7.8	Zīdēlīngse belasting Profix Max	48
7.9	Profix Max griešanas forma	48
7.10	Skolu nolaišanās	49-50

8. PROBLĒMU PLĀNOŠANA 52

9. GARANTĪJA 52

10. VERKLĀRĒŠANA 53

11. KONTAKTI 54

1. INLEIDING: VEILIGHEID VOOROP!

1.1 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN



Deze handiding bevat veiligheidsmededelingen. Deze wijzen op mogelijke gevaren die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen in uw omgeving, en die schade kunnen toebrengen aan de apparatuur die u gebruikt. Deze mededelingen moeten daarom zorgvuldig worden gelezen en begrepen. Ze worden gemarkeerd met het veiligheidswaarschuwingssymbool zoals links afgebeeld:

De mogelijke gevaren worden toegelicht: wat er kan gebeuren en hoe u de kans op letsel of schade kunt voorkomen of verminderen.



Belangrijke informatie is bovendien gemarkeerd. Om deze informatie te benadrukken, wordt een gloeilampje gebruikt. Dit vestigt uw aandacht op onderwerpen die bijvoorbeeld het onderhoud kunnen vergemakkelijken of die verduidelijken wanneer het raadzaam is om contact op te nemen met uw distributeur/leverancier.

1.2 ALGEMENE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Het RESQTEC-redgereedchap is ontworpen voor veilig gebruik. Alle gebruikers dienen de bedieningsinstructies en veiligheidsmaatregelen in deze handleiding te lezen en zich hier grondig mee vertrouwd te maken. De veiligheid van de gebruiker hangt af van het feit of gebruikers naar behoren zijn opgeleid door de bevoegde autoriteit en de uitrusting uitsluitend gebruiken voor de beoogde doeleinden. De volgende veiligheidsmaatregelen moeten te allen tijde in acht worden genomen:



HET GEBRUIK VAN REDDINGSAPPARATUUR EN DE BIJBEHORENDE ONDERDELEN ZONDER OPLEIDING KAN LEIDEN TOT ZEER GEVAARLIJKE EN MOGELIJK SCHADELIJKE SITUATIES. PROBEER DIT NIET!

- RESQTEC-redgereedchap mag uitsluitend worden bediend door personen die daartoe bevoegd en gekwalificeerd zijn door de bevoegde autoriteit.
- Houd er rekening mee dat dit geen allesomvattende handleiding is. Deze handleiding is bedoeld als naslagwerk voor het werken met dit specifieke apparaat, en de gebruiker dient reeds te zijn opgeleid en gekwalificeerd voor het gebruik van reddingsapparatuur.
- Er moet geschikte beschermende uitrusting worden gedragen volgens de voorschriften van de bevoegde autoriteit. Dit omvat minimaal handschoenen, een helm, oogbescherming en lichaamsbescherming — zoals een brandweerpak.



- Controleer vóór gebruik alle onderdelen op tekenen van beschadiging of slijtage. Gebruik geen beschadigde apparatuur.
- Blijf brīdinājums. Gebruik het systeem niet als u moe bent.
- Gebruik uitsluitend durvis RESQTEC goedgekeurde reserveonderdelen.
- Deze apparatuur mag alleen worden gebruikt met door Resqtec goedgekeurde aksesuāri. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan leiden tot onvoorspelbare of onbetrouwbare werking van het product en is daarom verboden.

DANGER

PERSONAL RESPONSIBILITY CODE

The member companies of FEMSA that provide emergency response equipment and services want responders to know and understand the following:

1. Firefighting and Emergency Response are inherently dangerous activities requiring proper training in their hazards and the use of extreme caution at all times.
2. It is your responsibility to read and understand any user's instructions provided with any piece of equipment you may be called upon to use.
3. It is your responsibility to know that you have been properly trained in Firefighting and/or Emergency Response and in the use, precautions, and care of any equipment you may be called upon to use.
4. It is your responsibility to be in proper physical condition and to maintain the personal skill level required to operate any equipment you may be called upon to use.
5. It is your responsibility to know that your equipment is in operable condition and has been maintained in accordance with the manufacturer's instructions.
6. Failure to follow these guidelines may result in death, burns or other severe injury.

Fire and Emergency Manufacturers and Services Association, Inc.
P.O. Box 147, Lynnfield, MA 01940 www.FEMSA.org

Copyright 2004 FEMSA. All Rights Reserved

1.3 IZDEVĪGA INFORMĀCIJA



VOER, VOORDAT U DE APPARATUUR EN DE BIJBEHORENDE PRODUCTEN LV AKSESUĀRI GEBRUIKT, EEN ALGEMENE BEOORDELING UIT VAN HET BEOOGDE GEBRUIK LEES DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG DOOR EN ZORG DAT U DEZE BEGRIJPT VOORDAT U DE APPARATUUR GEBRUIKT.

De WAARSCHUWINGS- en VEILIGHEIDSlabels op het product wijzen de gebruiker op specifieke gevaren die inherent zijn aan het gebruik ervan. Mocht u deze beschadigd of onleesbaar aantreffen, neem dan contact op met de fabrikant voor vervanging.



Houd voorafgaand aan de installatie van de apparatuur rekening met het volgende:

- Profix Max ir uitsluitend ontworpen, lai stabilizētu van objektu. Gebruik het nooit om een object op eigen kracht los te maken of op te tillen.
- Perslucht mag worden toegepast in situaties waarin de last omhoog kan bewegen. Het gebruik van hoge (lucht)drukken (>2 bar / 29 PSI) ir uitsluitend toegestaan bij Reddingsoperaties in greppels.
- De Profix Max var nevainojami pielāgoties aksiālajam tekstam. Verwijder alle axiale belastingen voordat u het zaudējums.
- De Profix Max zet snel uit wanneer er lucht wordt toegevoerd. Blijf uit de buurt van de uiteinden.
- De Profix Max ir ontworpen om uitsluitend lasten te ondersteunen die tegen de uiteinden drukken. Belast de Profix Max nooit zijdelings, gebruik hem niet als opstapje en hang er niets aan op.

1.4 PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA

Productidentificatie dient om te waarborgen dat deze handiding bij een specifiek product hoort en dat deze handiding altijd beschikbaar is als naslagwerk voor dat product. Het is verplicht dat deze handiding en het bijbehorende „onderhoudsboekje“ gedurende de levensduur niet van de hieronder gespecificeerde apparatuur worden gescheiden. Deze handiding hoort bij het Resqtec-producttype:

PXM:

Ar sērijas numuru:

Informācija par izplatītāju/uzņēmēju:

1,5 TOEPASSELJKE TYPEN

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīti šādi produkti veidi:

Artikula numurs	Vārds
8410.0290.00	Profix Max 470
8410.0300.20	Profix Max 600
8410.0310.20	Profix Max 880
8410.0320.20	Profix Max 1400
8410.0330.20	Profix Max 2300

2. PRODUCTOVERZICHT

2.1 INLEIDING

Hartelijk dank dat u voor RESQTEC hebt gekozen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij aan uw verwachtingen zullen voldoen. Deze handiding is zorgvuldig samengesteld om de lezer alle benodigde informatie te verstrekken. Lees alle instructies door voordat u de apparatuur in gebruik neemt, om een veilig en optimaal gebruik ervan te garanderen. Deze instructies bevatten aspecten die relevant zijn voor een veilig en optimaal gebruik van de apparatuur.

Het apparaat is vervaardigd door RESQTEC Zumro. Voor adressen verwijzen wij u naar de laatste pagina van deze handiding of naar onze website, www.resqtec.com.

2.2 PRODUKTA APRAKSTS


De handmatige en pneumatische Profix Max-Stabilisatie apparatuur is ontworpen en ontwikkeld om brandweerlieden, USAR-teams en andere reddingswerkers te ondersteunen bij de diverse ondersteuningswerkzaamheden waarmee zij te maken krijgen. Wij zijn ervan overtuigd dat het ontwerp van dit product degenen die in deze omgevingen werken in staat zal stellen om niet alleen de obstakels waarmee zij worden geconfronteerd te overwinnen, maar ook hun werk veiliger.

De Profix Max (PXM) vislabāk ir izmantots alumīnija cilindrs. De cilinder kan handmatig of met perslucht worden uitgeschoven. Tijdens het uitschuiven kan de cilinder in elke positie van de slag worden vergrendeld. Het ontgrendelen kan pneumatisch gebeuren of door handmatig op de groene knop te drukken. Er zijn diverse verlengstukken en hulpstukken verkrijgbaar waarmee de Profix Max-Stabilisatie apparatuur in verschillende situaties kan worden gebruikt, zoals het stabiliseren van voertuigen of het ondersteunen van greppels.

2.3 PROFIX MAX ONDERDEELIDENTIFICATIE




2.4. VAN ONDERDELEN ROKAS IZMANTOŠĀNAS IDENTIFIKĀCIJA

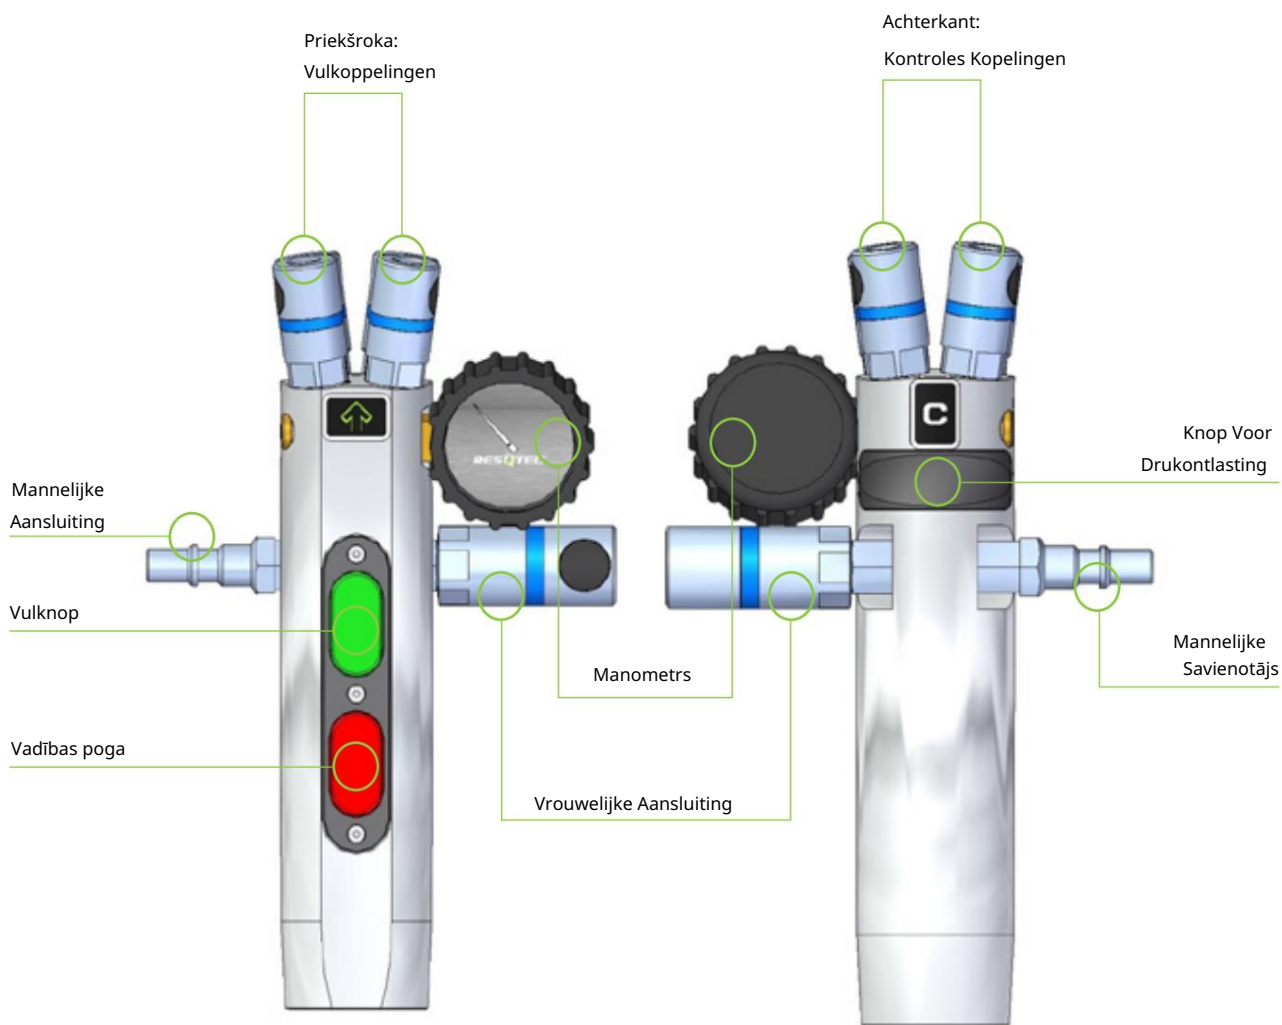

DE PROFIX MAX-ROKU BEDIENINGS IR SADERĪGS AR NT-ROKU BEDIENINGU.

2.5. IDENTIFIKĀCIJA VAN DE ONDERDELEN VAN DE DRUKREGELAAR

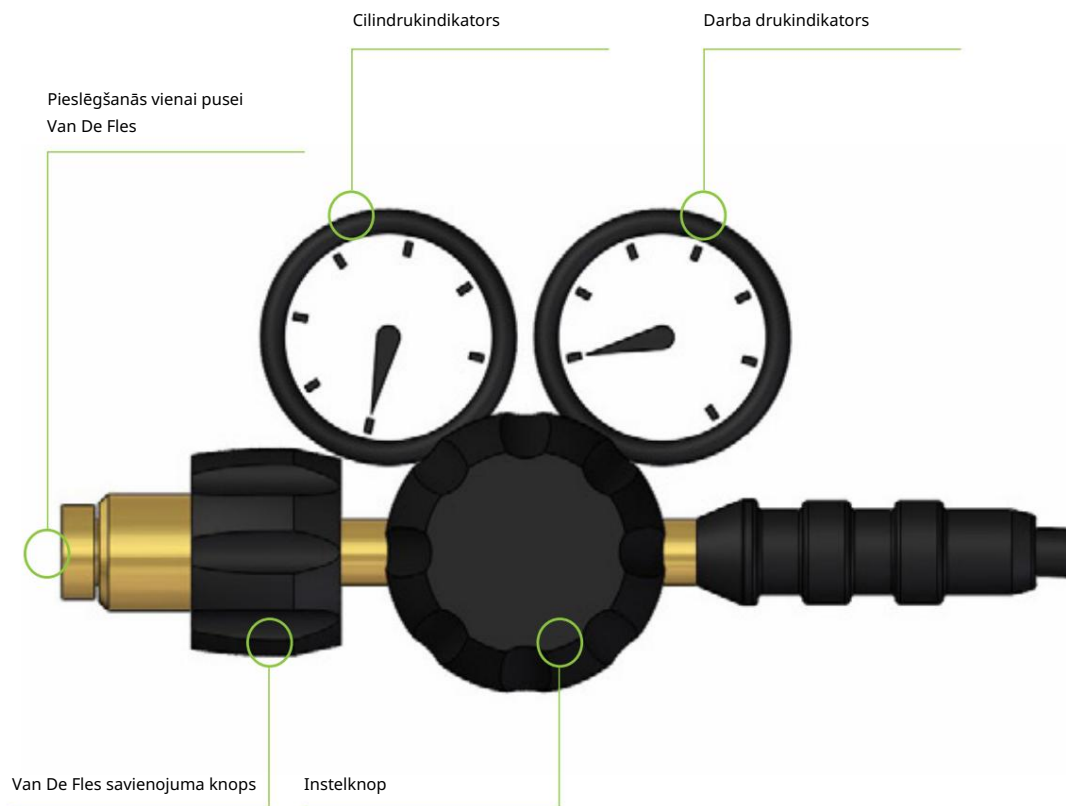

3. PRODUKTU SORTIMENTS

3.1. PRODUKTI UN PIEDERUMI

Artikula numurs	Rakstu apraksts	Afbildung	Gebruik un Beperkingen
8410.0290.20 8410.0300.20 8410.0310.20 8410.0320.20 8410.0330.20	PXM 470 PXM 600 PXM 880 PXM 1400 PXM 2300		No 4 līdz 8 kāju balstiem.
8410.0500.20 8410.0510.20 8410.0520.20 8410.0530.20 8410.0540.20 8410.0550.20	EX-150 EX-300 EX-600 EX-900 EX-1200 EX-1500		Zie kāju balsts 7.2.
8410.0710.00	AFSTANDBEDIENING 12 BAR		Zie kāju balsts 4,8-4,14.
8700.0570	REGELAAR 300 BAR IESKAIT. 2 M VASTE AANVOERSLANG (MAX. 12 BAR)		Zie kāju balsts 4,8-4,14.
8410.0851	KOMPLEKTS VAN 2 SLANGEN 12 STIENŠ, ELK 10 M GUMIJA		Zie kāju balsts 4,8-4,14.

Artikula numurs	Rakstu apraksts	Afbilding	Gebruik un Beperkingen
8420.0060	POWER PLATE		Wordt op de Multi Swivel gemonteerd kopā ar Power Plate spraudni.  OOK COMATIBEL MET DE RESQTEC NT HYBRID EN DE CRIB BLOCK-SERIE. ZORG ER ALTIJD VOOR DAT HET METALEN OPPELVAK VAN DE POWER PLATE IN CONTACT STAAT MET HET OPPELVAK VAN HET PRODUKTS. HET RUBBEREN OPPELVAK MOET NAAR DE DE LAST GERICHT ZIJN GROND. 
8700.2008	AANSLUITSLEUTEL		Wordt spējīgs om een Power Plate-plug ker aan een Multi Swivel te bevestigen.
8700.2075	Strāvas plāksne-spraudnis		Wordt var izmantot vairākos pagriežamos un Power Plate monteren.
8420.3550	DAUDZKĀRTĪGAIS ŠARNĪRS		Wordt vastgeklikt op een Profix Max-Manikīra iesiešanas gredzens.  SADERĪGS AR POWER PLATE EN DE RESQTEC V-SERIES-CILINDER.
8420.4000	DAUDZVEIDĪGA SAISTĪBA MET RINGHANDGREEP		Geklikt op een Profix Max-mannelijke verbindingring.  SADERĪGS AR POWER PLATE LV DE RESQTEC V-SĒRIJAS CILINDERS.
9800.8010	GRONDANKER		Wordt gebruikt voor extra ondersteuning. Var kombinēt, izmantojot Power Plate vārdus.  EEN GRONDANKER DURVJU HET GAT DE HANDGREPEN VAN DE POWER PLATE VOORKOMT VERSCHUIVING IN HORIZONTALE RICHTINGEN.

Artikula numurs	Rakstu apraksts	Afbildung	Gebruik un Beperkingen
9800.9320	SLEDGE HAMMER		
8420.0000	KROON		Geklikt op een Profix Max-mannelijke verbindingring.  Saderīgs ar ramadapters.
8420.0020	RHINO		Ik heb op een Profix Max-savienotājs (manetēm) klikšķis.  SADERĪGS AR RAMADAPTERS.
8420.0190	NEJAUŠAS ATKLĀŠANAS		Atveriet Profix Max-mannelijke verbinding-ring geklikt.  SADERĪGS AR RAMADAPTERS.
8420.0210	Balksteun		Noklikšķiniet uz Profix Max-mannelijke verbindingring.  Saderīgs ar ramadaptersi.
8420.0300	PLAŠA PAMATS		Noklikšķiniet uz Profix Max-mannelijke verbindingring.  SADERĪGS AR RAMADAPTERS.

Artikula numurs	Rakstu apraksts	Afbildung	Gebruik un Beperkingen
8420.0340	KETTINGKOP		Op een Profix Max-mannelijke verbinding gredzen geklikt.
2305,5000	KETTING-EN SCHAKELSET FX SĒRIJA		Iespējama ieslēgšana/izslēgšana.
8410.1500	DAUDZDARĒŠA INSTRUMENTS		Kan worden gebruikt als hamer, koevoet of hefboom om de Profix Max-borgring te verdraaien.
8430.0070	RAKER RAIL 1500		Wordt gebruikt voor ondersteuning aan de muur, op de vloer of aan het plafond.  SADERĪGS AR HETI šarnjē van de RAKERRAIL.
8430.0120	RAKER DZELZCEĻA IESIEŠANA		Wordt gebruikt om twee raker rails met elkaar te verbinden. De uiteinden van de verbindingstukken voor de rakerrail passen in de vier gaten aan de korte zijde van de rakerrail.
8430.0180	RAKERRAIL-SCHARNIER		Het vrouwelijke uiteinde klikt vast op een Profix Max-mannelijke verbindingring. De mannelijke uiteinden worden in de bevestigingsgaten van de rakerrail geklikt. De mannelijke uiteinden worden losgemaakt door aan de twee pinnen aan de tegenoverliggende uiteinden te trekken.  HETS SCHARNIER VOOR DE RAKERRAIL IR LABI SADERĪGS AR DRIEPOOTVERBINDING.
8430.0240	PROFIX-VERBING		Wordt gebruikt als knooppunt in zizli sistēmas.  ZORG ERVOOR DAT DE MANNELIJKE AANSLUITRING IN DE DAUDZGROZĪJUMS IN EEN HOEK VAN MINSTENS 45 GRADEN OPZICHT VAN DE GROND IS GEPLAATST. DE BUITENSTE ARM MOET HORIZONTĀLI NO DE MUUR ZIJN GERICHT.

Artikula numurs	Rakstu apraksts	Afbildung	Gebruik un Beperkingen
8430.0300	SPIJKERBLOK		Wordt aan de zijkant van een Profix Max-cilinder of-zuiger gemonteerd om extra houten ondersteuning toe te voegen.
8430.0380	KOLOMBĀSIS PLAAT		Wordt gebruikt om een verstevigde kolom te vormen die bestaat uit drie Profix Maks-steinen. Dry Profix Max-mannelijke verbindingssringen worden op de vrouwelijke uiteinden van de kolomportaalconstructie geklikt.  SADERĪGS MET DE CRIB BLOCKSERIE.
8420.0260	DAUDZSAVIENOTĀJS		Wordt vastgeklikt op de mannelijke Profix Max- of verlengingsverbinding.  SADERĪGA AR V-SĒRIJAS RAM.  BEPERKINGEN ZIE HOOFDSTUK 7.
8420.0230	RAM ADAPTERS		Wordt op de zuiger van de V-serie-ram gemonteerd.  SADERĪGS AR NĀKAMAIS PROFIX MAX HULPSTUKKEN: - KRONIS - RHINO - PLAŠA PAMATS - RANDSTEUN - BALKSTEUN
8420.2650	MONOPOD		Te monteren op elke Profix Max.  RAADPLEEG DE HANDLEIDING VAN DE BETREFFENDE PODS VOOR INFORMATIE OVER LIETOŠANA UN IZMANTOŠANA.
8420.2600	TWEEPOOT		Gemonteerd op twee Profix Max-steinen.  RAADPLEEG DE HANDLEIDING VAN DE BETREFFENDE PODS VOOR INFORMATIE OVER LIETOŠANA UN IZMANTOŠANA.

Artikula numurs	Rakstu apraksts	Afbildung	Gebruik un Beperkingen
8420.0600	TRIPODS		Gemonteerd op drie Profix Max-steunen. RAADPLEEG DE HANDLEIDING VAN DE BETREFFENDE PODS VOOR INFORMATIE OVER LIETOŠANA UN IZMANTOŠANA.
8461.1000	Ātrā glābšana Dubbeles SPANBAND 3M / 10 pēdas		Wordt gebruikt om ladingen en/of stabilisatieapparatuur extra vast te zetten. RAADPLEEG DE BIJBEHORENDE HANDLEIDING VAN DE RAPID RESCUE SPANBAND VOOR INFORMATIE OVER HET GEBRUIK EN DE BEPERKINGEN.
8461.0500	ĀTRĀ GLĀBŠANA ENKELE SPANBAND 6 m / 20 pēdas		Wordt gebruikt om ladingen en/of stabilisatieapparatuur extra vast te zetten. RAADPLEEG DE BIJBEHORENDE APKALPOŠANA Ātrās glābšanas furgons SPANBAND INFORMĀCIJAI OVER HE LIFE EN DE BEPERKINGEN.
8410.4110	PXM-apgērba sikсна		Voorkomt ongewenste verlening van de Profix Max. Beschermte tevens de lucht nippels tegen vuil en/of mogelijk verbuigen.

4. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING 4.1 EERSTE

GEBRUIK

Controleer bij ontvangst van uw apparatuur of de doos tekenen van schade vertoont en meld dit aan uw leverancier/distributeur, aangezien er tijdens het transport schade kan zijn ontstaan. Pak de apparatuur rechtop uit en controleer het produkt op schade. Controleer de productgegevens op het label op de cilinder van de apparatuur om er zeker van te zijn dat het product aan uw specificaties voldoet.



CONTROLEER DE APPARATUUR OP UITWENDIGE SCHADE. BRENG DE LEVERANCIER/DISTRIBUTEUR ONMIDDELIJK OP DE HOOGTE INDIEN ER SCHADE WORDT GECONSTATEERD. GEBRUIK ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID BESCHADIGDE APPARATUUR!

Over het algemeen kunnen verschillende soorten bedieningen worden onderscheiden:

- De vergrendeling bedienen.
- Ir pieejams Profix Max.
- Een hulpstuk (de)aansluiten.
- Een Power Plate (de)koppelen.
- Gebruik van de Profix Max-onderring.
- Pneumatische slangen aansluiten.
- Het loskoppelen van pneumatische slangen.
- De drukregelaar aansluiten.
- De drukregelaar loskoppelen.
- Een opwaarts bewegende last pneumatisch volgen.
- Een naar beneden bewegende last pneumatisch volgen.
- De Profix Max drukloos izgatavots.

4.2 VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

• Kontrole de cilinder en de zuiger van de Profix Max. Gebruik het apparaat niet als ernstige schade aan ir en/of als het niet naar behoren functioneert.	• Zie hoofdstuk 6 voor meer informatie.
• De ontgrendelknop kontrolieris devās uz darbu. Wanneer de Profix Max ir uitgeschoven, moet deze soepel intrekken wanneer de knop wordt ingedrukt.	• Zie hoofdstuk 6 voor meer informatie.

4.3 IZMĒRS

De Profix Max is voorzien van een ingebouwde vergrendeling. Hierdoor vergrendelt de zuiger in elke positie van zijn slag, op elk moment, onder elke hoek iv zelfs ondersteboven. Atbilstoši ieteikumiem:

ROKASDARBĪBAS


Druk op de ontgrendelknop van de Profix Max.



HOUD ER REKENING MEE DAT HOE MEER LUCHTDruk ER IN DE PROFIX MAX IS OPGEBOUWD, HOE MOEILIJKE HET IS OM DE KNOP IN TE DRUKKEN. HET WORDT AANBEVOLEN OM DE LUCHTDruk ZOVEEL MOGELIJK TE LATEN ONTSNAPPEN VOORDAT U DE VERGREDELING OPHEFT.

PNEIMATISKS

Druk op de daarvoor bestemde bedieningsknop op de Profix Max-handunit (op voorwaarde dat alle slangen right zijn aangesloten).

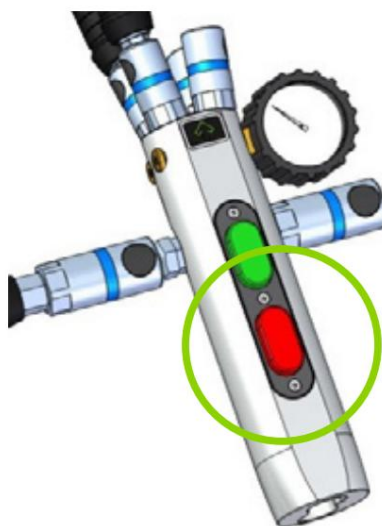

ZORG ERVOOR DAT DE WERKDRUK MINSTENS 3 BAR/43 PSI HOGER IS DAN DE LUCHTDruk IN DE PROFIX MAX. ANDERS WORDT HET APPARAAT NIET ONTGRENDELD.

4.4 DE PROFIX MAX ROKAS ATSLĒDZIS

UITSCHUIVEN		
1	Houd de Profix Max milzīgs cilindrs. Cilindra pārgājiens omhū!	
2	De Profix Max schuift nu uit.	



RAADPLEEG HOOFDSTUK 4.8 TOT EN MET 4.14 VOOR HET PNEUMATISCH GEBRUIKEN VAN DE PROFIX.

4.4 DE PROFIX MAX ROKAS ATSLĒDZIS

MAKSIMĀLAIS ROKAS IEDARBĪBAS IEROBEŽOJUMS

1	Houd de Profix Max milzīgs cilindrs. Druk op de ontgrendelknop.	
2	De Profix Max trekt zich nu terug.  DE PROFIX MAX TREKT ALLEEN TERUG ALS ER NEKĀRTĪGI UZGLABĀT VALSTS.	



ZORG ER BIJ HET INTREKKEN VAN DE PROFIX MAX VOOR DAT UW HANDEN OF VINGERS NIET TUSSEN DE CILINDER EN DE ZUIGER KOMEN TE ZITTEN. DIT KAN LICHTE VERWONDINGEN VEROORZAKEN.



RAADPLEEG HOOFDSTUK 4.8 TOT EN MET 4.14 VOOR HET PNEUMATISCH GEBRUIK VAN DE PROFIX MAX.

4.5 ĖNAS HULPSTUK (AF) KOPPELEN

1	Houd de Profix Max milzĭgs cilindr. Duw het gewenste hulpstuk op de mannelijke verbindingsring.  ZORG ERVOOR DAT U EEN DUIDELIJKE 'KLIK' HOORT WANNEER U HULPSTUKKEN OP DE MANNELIJKE AANSLUITRING VAN DE PROFIX Makss Bevestigts.	
2	Het hulpstuk zit nu op zijn plaats.	
3	Om het hulpstuk los te koppelen, trekt u het uit de mannelijke verbindingsring.	


4.6 EEN POWER PLATE AANSLUITEN OP OF LOSKOPPELEN VAN EEN MULTI GRINGIV

1	Kāja de Multi Swivel ondersteboven op de grond.	
2	Lijn de Power Plate uit met de Multi Swivel, met het rubberen oppervlak naar boven gericht.	
3	Plaats een Power Plate-plug in de daarvoor bestemde sleuf.	
4	Gebruik een aansluitsleutel om de plug van de Power Plate vast te zetten.  DRAAI DE PLUG VAN DE POWER PLATE SLECHTS HANDVAST AAN.	
5	Om de verbinding te verbreken, maakt u de Power Plate-plug los.	

4.7 GEBRUIK VAN DE PROFIX MAX-BORG Gredzens

1	Om de borgring van de Profix Max uit te draaien, houdt u de zuiger of de onderkant van de strut vast terwijl u de borgring tegen de klok in draait.	
2	Om de borgring van de Profix Max in te draaien, houdt u de zuiger of de onderkant van de strut vast terwijl u de borgring met de klok mee draait.	

4.8 AANSLUITEN VAN DE PNEUMATIEK

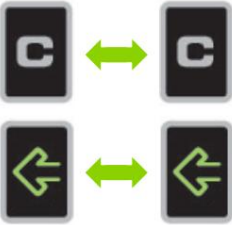1	Sluit twee slengen aan op de Profix Max: het vrouwelijke uiteinde van slenga A op de vulnippel (markēts ar vienu). ← Het vrouwelijke uiteinde van slenga B op de controlnippel (markēts ar C burtu)  ZORG VOOR EEN ZO GOED MOGELIJK OVERZICHT DOOR SLANGEN IN VERSCHILLENDE KLEUREN TE GEBRUIKEN VOOR VERSCHILLENDE LUCHTREGELINGSFUNKCIJAS.  ZORG ER BIJ HET AANSLUITEN VOOR DAT U TWEE DUIDELIJKE KLIKKEN HOORT.	
2	Sluit de andere slangeinden aan op de Profix Max-bediening. Sluit elke slengs aan op de bijbehorende vrouwelijke aansluiting.   ZORG ER BIJ HET AANSLUITEN VOOR DAT U TWEE DUIDELIJKE KLIKGELUIDEN HOORT.	





WANNEER ER GEEN OBJEKTS IS DAT DE SLAG BEPERKT, BLIJF DAN UIT DE BUURT VAN DE EINDEN WANNEER U DE PROFIX MAX PNEUMATISCH GEBRUIKT. HOUD ER REKENING MEE DAT DE ZUIGER DAN ZEER SNEL KAN UITSTEKEN WANNEER DE GROENE KNOP OP DE HANDBEDIENING WORDT INGEDRUKT. DE PROFIX MAX WORDT AAN HET EINDE VAN DE SLAG GESTOPT. BIJ HET GEBRUIK VAN HULPMIDDELEN ZOALS EEN CROWN OF EEN RHINO KUNNEN DEZE LOSKLIKKEN EN ERNSTIGE SCHADE OF LETSEL VEROOZAKEN.

4.9 HET LOSKOPPELEN VAN DE PNEUMATISCHE AANSLUITINGEN


1.	Om een pneumatische sleng van een product los te koppelen, drukt u één keer op de zwarte knop en trekt u mūsu slengu valodas izpausmes.  DE VROUWELIJKE KOPPELING SCHUIFT NU NĀRA ĀHTEREN. DURVIS EEN INGEBOUWD VEILIGHEIDSMEECHANISME IS HET NOG NIET MOGELIJK OM DE SLANG LOS TE KOPPELEN.	
2.	Om de slang volledig los te koppelen, drukt u nogmaals op de zwarte knop en trekt u eraan. De slengs komt nu los.	

4.10 DE DRUKREGELAAR AANSLUITEN

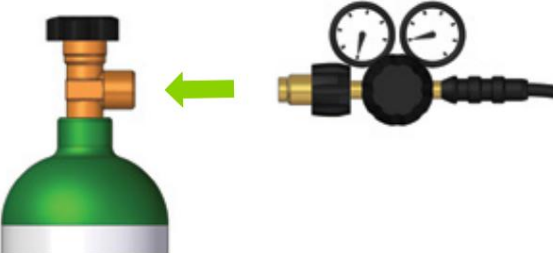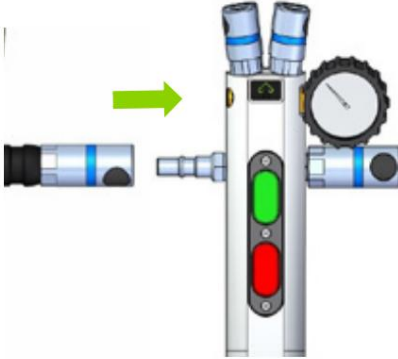	ZORG ER VOOR HET AANSLUITEN VAN DE REGELAAR VOOR DAT DE KLEP VAN DE LUCHTCILINDER VOLLEDIG GESLOTEN IS.	
2.	Indijas van toepassing: draai de veiligheidsstop van de luchtcilinder los.	
3.	Bevestig de regelaar aan de luchtcilinder.  DRAAI DE REGELAAR SLECHTS HANDVAST VAST.	
4.	Sluit de slang van de drukregelaar aan op de handbediening(en).  BIJ HET AANSLUITEN VAN DE SLANG MOETEN ER TWEE KLIKKEN TE HOREN ZIJN.  DE HANDBEDIENINGEN PROFIX MAX EN NT HYBRID ZIJN ONDERLING UITWISSELBAAR.	
5.	Open de klep van de luchtcilinder om de drukregelaar onder druk te zetten.  SLUIT DE HANDBEDIENING AAN VOORDAT U DE CILINDER OPENT, OM LUCHTVERLIES TE VOORKOMEN.	
6.	Gebruik de instelknop van de regelaar om de werkdruk in te stellen en de handbediening(en) onder druk te zetten..  STEL DE WERKDRUK IN TUSSEN 8 EN 12 BAR / 116 EN 174 PSI.	

4.11 DE DRUKREGELAAR LOSKOPPELEN



 ZORG ER VOOR DAT DE KLEP VAN DE LUCHTCILINDER VOLLEDIG GESLOTEN IS VOORDAT U DE REGELAAR LOSKOPPELT.

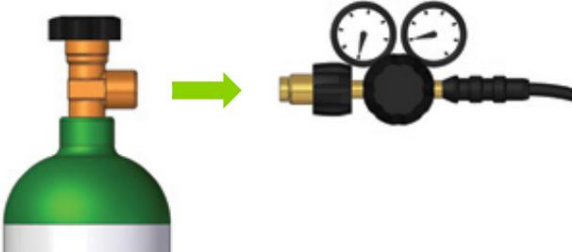1.	Draai de instelknop (volledig) tegen de klok in om de werkdruk af te laten.	
	ALS ER NOG OVERDRUK IN DE DRUKREGELAAR ZIT, DRAAI DE INSTELKNOP DAN (VOLLEDIG) MET DE KLOK MEE EN VERVOLGENS WEER (VOLLEDIG) TEGEN DE KLOK IN.	
3.	Demonteer de regelaar van de luchtcilinder.	
4.	Sluit de luchtfles met de veiligheidsstop.	
5.	Raadpleeg hoofdstuk 4.10 voor het aansluiten van een nieuwe luchtcilinder.	

4.12. VOLG DE NAAR BOVEN BEWEGENDE LAST PNEUMATISCH

	KIES DE JISTE CONFIGURATIE VAN ONDERDELEN, BESTAADE UIT TEN MINSTE EEN PROFIX MAX, TWEE EINDSTUKKEN, EEN HANDBEDIENING, SLANGEN, EEN DRUKREGELAAR EN EEN LUCHTTOEVOER.
1	Monteer alle onderdelen en plaats de Profix Max op zijn plaats.  ZORG ERVOOR DAT U EEN DUIDELIJKE 'KLIK' HOORT WANNEER U HULPSTUKKEN OP DE MANNELIJKE AANSLUITRING VAN DE PROFIX MAX MONTEERT. 
2	Schuif de Profix Max handmatig uit totdat deze de last raakt. 
3	Houd de borg ring vast en draai deze totdat er goed contact (voorspanning) met het object is. 

4.12. VOLG DE NAAR BOVEN BEWEGENDE LAST PNEUMATISCH

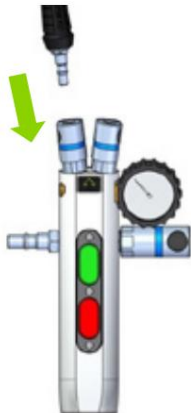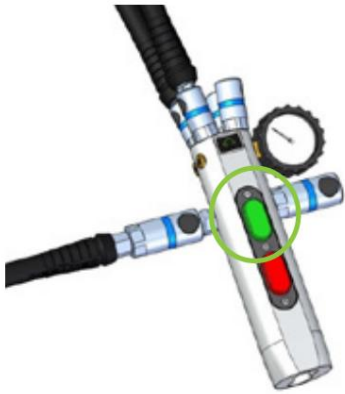4	Sluit het Profix Max-systeem un op het Resqtec-pneumatische sistēma. Zie hoofdstuk 4.8 voor visu informāciju.  DE PROFIX MAX-HANDBEDIENING KAN WORDEN AANGESLOTEN OP HET RESQTEC NT-HEFKUSSENSISTĒMA.	
5	Sluit de handbediening aan op de luchttoevoer en stel de werkdruk in op 12 bar/174 PSI. Zie hoofdstuk 4.10 voor vairāk informācijas.	
6	Geef de Profix Max een beetje voorspanning (1–4 bar/14,5 – 58 PSI) zodat hij de last kan volgen. Dit doet u door op de opblaasknop van de handbediening te drukken.	
7	Til het object veilig op met een hefmiddel.	



ZORG ERVOOR DAT DE PROFIX MAX ZIJN MAXIMALE LENGTE NIET OVERSCHRIJDT. WANNEER DE PROFIX MAX HOGER DAN ZIJN MAXIMUM WORDT OPGETILD, KAN HIJ ERUIT VALLEN.



DRUK VOORZICHTIG OP DE OPBLAASKNOP OP DE HANDBEDIENING. DE DRUK ZAL SNEL TOENEMEN.



TIJDENS HET HIJSEN VOLGT DE PROFIX MAX AUTOMATISCH DE LAST EN ZET HIJ HIJ OP ELKE HOOGTE VAST.

4.13. VOLGT DE NAAR BENEDEN BEWEGENDE LAST PNEUMATISCH

1	Indie losgekoppeld, sluit u het Profix Max-systeem aan op het Resqtec-pneumatische systeem volgens hoofdstuk 4.8 en 4.10.  DE PROFIX MAX-HANDBEDIENING KAN WORDEN AANGESLOTEN OP DE NT-HANDBEDIENING.	
2	Geef de Profix Max een lichte voorspanning (1–4 bāri/14,5–58 PSI) zodat hij de last kan volgen. Dit doet u door op de vulknop van de handbediening te drukken.	
3	Druk op de controlknop en houd deze ingedrukt.  LAAT DE CONTROLKNOP LOS ALS ER IETS MISGAAT OF OM HET NEERLATEN TE STOPPEN.	
4	Til de last iets op totdat de Profix Max uitschuift.  BLIJF OP DE CONTROLKNOP DRUKKEN OM DOOR TE GAAN.  DE PROFIX MAX IS ZO ONTWERPEN DAT HIJ ALLEEN KAN WORDEN INGESCHOVEN WANNEER HIJ GEEN GEWICHT DRAAGT. ZORG ERVOOR DAT HET VOLLEDIGE GEWICHT DOOR UW HEFMIDDEL WORDT GEDRAGEN, ZODAT DE PROFIX MAX VEILIG KAN ONTGRENDELEN EN INSCHUIVEN.  LAAT DE CONTROLKNOP LOS ALS ER IETS MISGAAT OF OM HET ZAKKEN TE STOPPEN.	
5	Begin met het laten zakken van de last met uw hefmiddel. De Profix Max Schuift in en volgt de last naar beneden.  BLIJF DE CONTROLKNOP INGEDRUKT HOUDEN OM DOOR TE GAAN MET HET LATEN ZAKKEN.  LAAT DE CONTROLKNOP LOS ALS ER IETS MISGAAT OF OM HET ZAKKEN TE STOPPEN.	
6	Blijf op de controlknop drukken totdat de last weer in de gewenste positie is.  LAAT DE RODE KNOP LOS ALS ER IETS MISGAAT OF OM HET ZAKKEN TE STOPPEN.	




WANNEER DE PROFIX MAX DE STANDAARDPOSITIE BEREIKT, STOPT HET MET INSCHUIVEN EN NEEMT HET DE LAST OVER.



DOOR DE RODE KNOP LOS TE LATEN, WORDT HET SYSTEEM ONMIDDELLIJK GEBLOKKEERD.

4.14 DE PROFIX MAX DRUKLOOS MAKEN

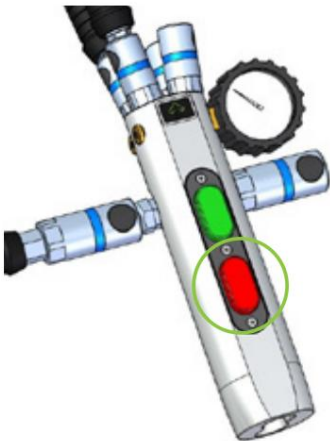1	Druk op de controlknop en houd deze ingedrukt.	
2	Druk tegelijkertijd de zwarte knop voor ontlasting aan de achterzijde in en houd deze ingedrukt.	
3	Profix Max loopt leeg en Schuift in. PROFIX MAX KAN SNELLER SCHUIVEN DAN VERWACHT. ZORG ERVOOR DAT U HET VASTHOUDT OM TE VOORKOMEN DAT HET VALT, OF LAAT HET HORIZONTAAL OP DE GROND RUSTEN.	

5. SPECIFIKĀCIJAS 5.1

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS PROFIX MAX



OM EEN VEILIGE STRĀDĀ TE GARANDEREN, RADEN WIJ EEN VEILIGHEIDSFACITOR VAN 4:1 AAN, WAT RESULTĀTS EEN CAPACITEIT VAN 147 KN/15 TON/16,5 US TON, MAAR MET EEN MINI VEILIGHEIDSFACITOR 2:1. DIT RESULTĀTS EEN MAXIMAAL TOEGESTANE BELASTING VAN 294 KN/ 30 tonnas/33 ASV tonnas.

Modelis	Gevičts (kg)	Ingetrokken L1 (cm)	Ingetrokken L2 (cm)	Uitgešovs En: L3 (cm)	Uitgešovs En: L4 (cm)	Izdēdži (cm)	Darba drukāšana (bārs)	Maks. Togestāns Druks (bārs)
PXM 470*	7,6	47	58,6	66,3	77,9	14,4	0-12	16
PXM 600*	8,9	60	71,6	91,4	103	26,0	0-12	16
PXM 880*	11,7	88	99,6	142,9	154,5	50,0	0-12	16
PXM 1400*	17,0	140	151,6	238,6	250,2	93,7	0-12	16
PXM 2300*	26,0	230	241,6	404,2	415,8	169,3	0-12	16

* Raadpleeg voor het maximale draagvermogen per Profix Max de afzonderlijke belastingstabellen in hoofdstuk 5.3.

Modelis	Gevičts (mārciņos)	Ingetrokken L1 (iekšā)	Ingetrokken L2 (iekšā)	Uitgešovs En: L3 (iekšā)	Uitgešovs En: L4 (iekšā)	Izdēdži (iekšā)	Darba drukāšana (psi)	Maks. Togestāns Druks (psi)
PXM 470*	16,6	18,5	23,0	26,1	30,6	5,7	0-174	232
PXM 600*	19,4	23,6	28,2	36,0	40,6	10,4	0-174	232
PXM 880*	25,8	34,6	39,2	56,3	60,9	19,7	0-174	232
PXM 1400*	37,5	55,1	59,7	94,0	98,6	36,9	0-174	232
PXM 2300*	57,0	90,6	95,1	159,1	163,6	66,7	0-174	232

* Zie voor het maximale draagvermogen per Profix Max de afzonderlijke belastingsgrafieken in hoofdstuk 5.3.



5.2 TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UITBREIDINGEN

Modelis	Gevičts (kg)	Garums (cm)	Maximale Werkbelasting (kN/t)
EX-150	1.8	15.3	147/15
EX-300	2.5	30.3	147/15
EX-600	4.1	60,3	147/15
EX-900	5.6	90,3	147/15
EX-1200	7.2	120,3	147/15
EX-1500	8.8	150,3	147/15

Modelis	Gevičts (mārciņas)	Garums (collās)	Maksimālā darba apstrāde (ASV tonna)
EX-150	3.9	6	16,5
EX-300	5.5	12	16,5
EX-600	9	23.7	16,5
EX-900	12.2	35,6	16,5
EX-1200	15.9	47,4	16,5
EX-1500	19.3	59,2	16,5


5.3. BELASTINGSTABELLEN PROFIX MAX

Op de volgende pagina worden de belastingsgrafieken voor de Profix Max met en zonder verlengstukken weergegeven. Het toevoegen van verlengstukken vermindert de werkbelasting van een Profix Max-strut, afhankelijk van de lengte van de verlengstukken en de lengte van de Profix Max.




OPMERKING: DE NIET-HORIZONTALE LIJN GEEFT HET GEBIED AAN WAAR KNIKKEN DE BEPALENDE FAALWIJZE IS.

PXM 470 TABEL TOEGESTANE BELASTINGSTABEL (SI-SYSTEEM) — VEILIGHEIDSFACITOR 4:1

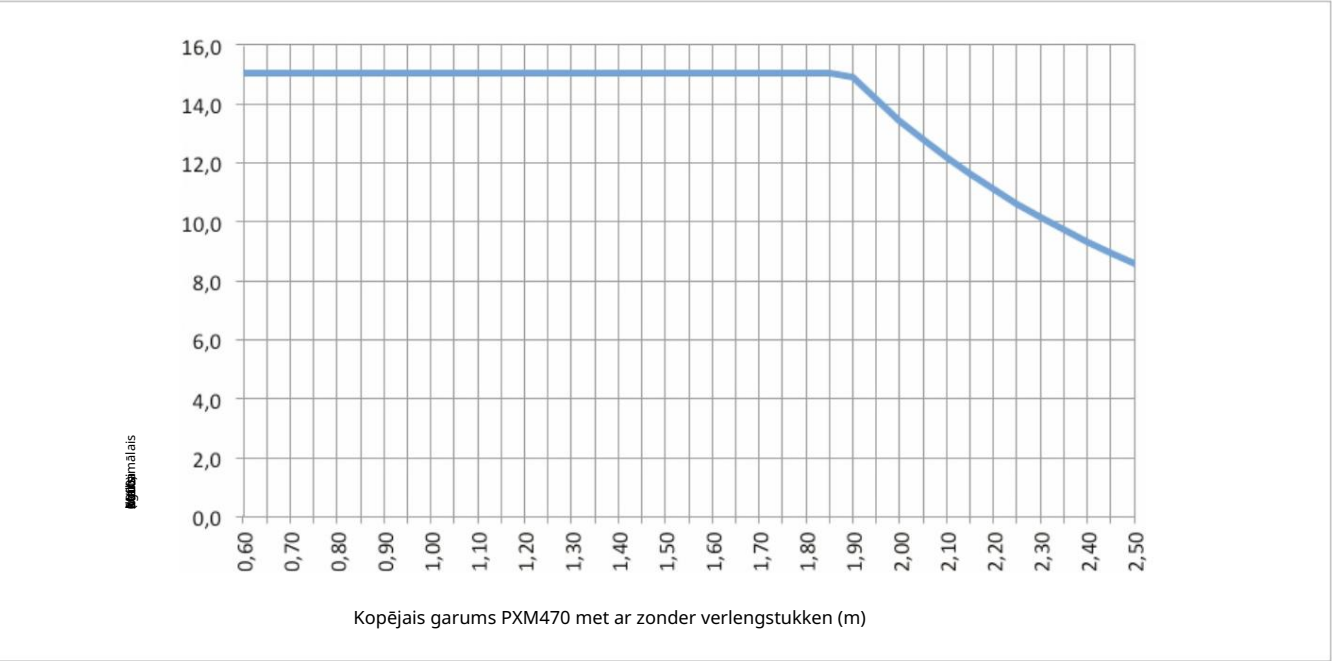


PXM 470 TABEL TOEGESTAN BELASTING (IMPERIAAL SISTĒMA) — VEILIGHEIDSFACITOR 4:1

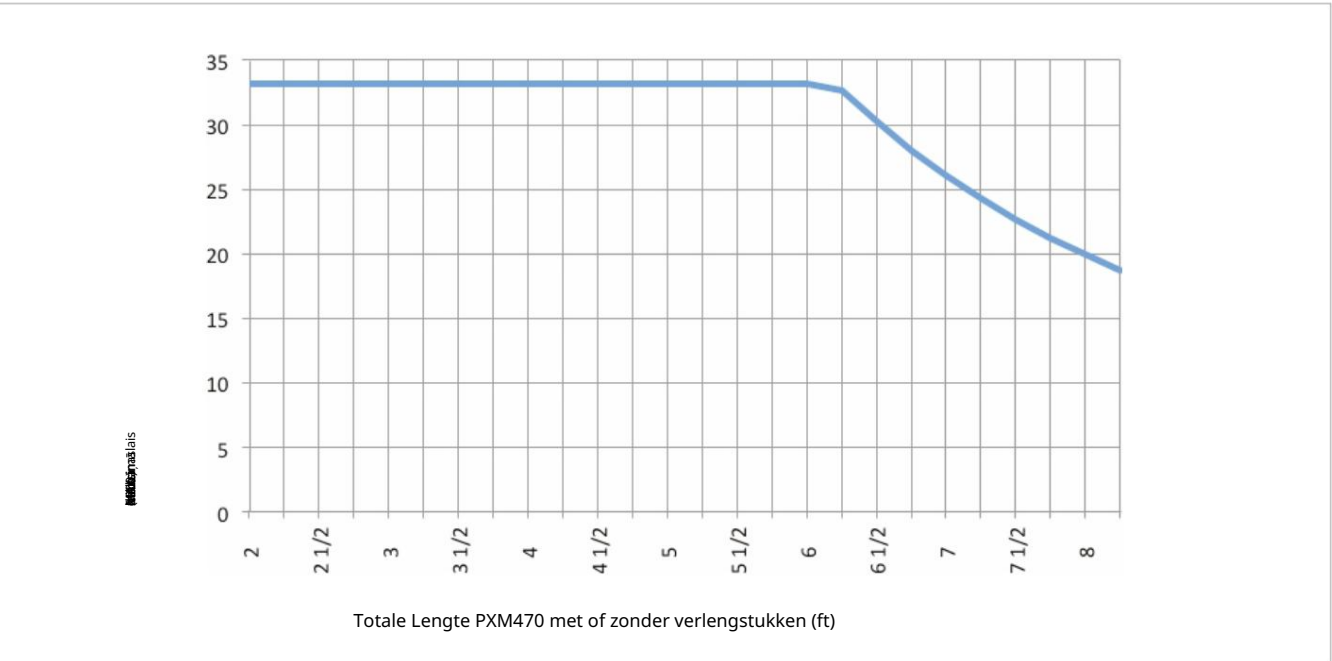


5.3. BELASTINGSTABELLEN PROFIX MAX

PXM 600 TABEL TOEGESTANE BELASTING (BRITSE MAATSTELSEL) — VEILIGHEIDSFACITOR 4:1

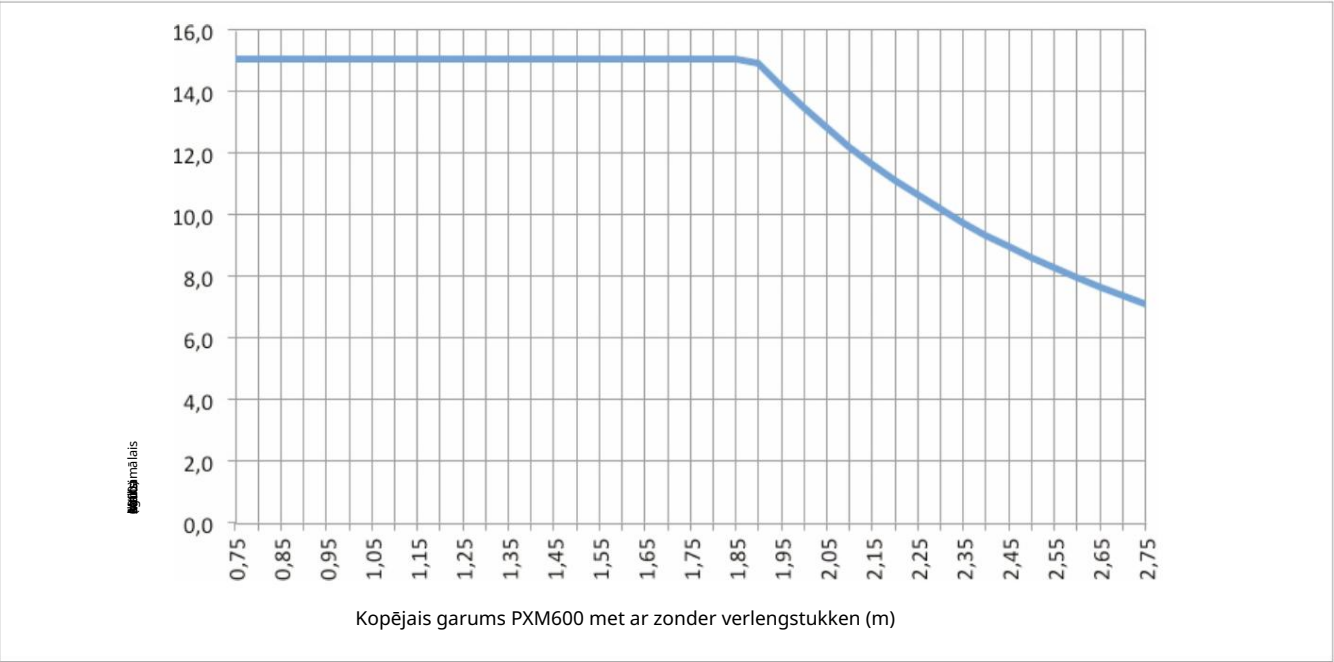


PXM 600 TABEL TOEGESTANE BELASTING (BRITSE MAATSTELSEL) — VEILIGHEIDSFACITOR 4:1

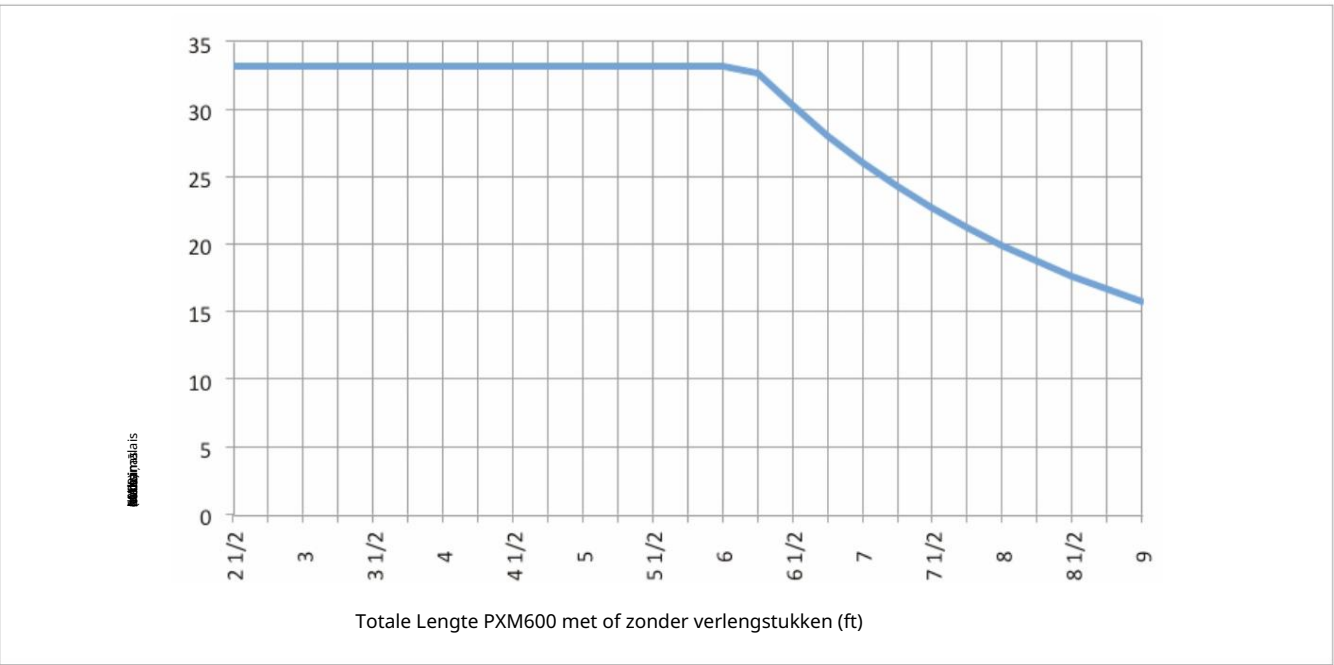


5.3. BELASTINGSTABELLEN PROFIX MAX

PXM 880 TABEL TOEGESTĀNA BELASTINGS (SI-SISTĒMA) — VEILIGHEIDSFACITOR 4:1

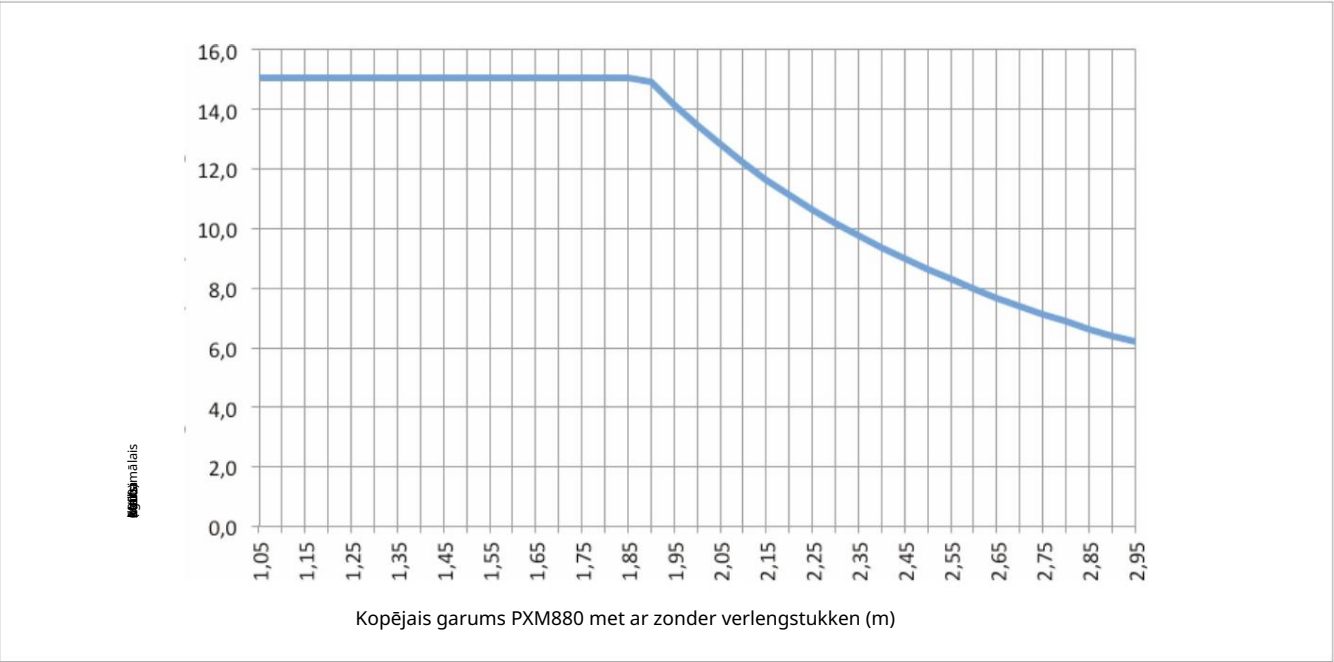


PXM 880 TABEL TOEGESTĀNA BELASTING (IMPERIAAL SISTĒMA) — VEILIGHEIDSFACITOR 4:1

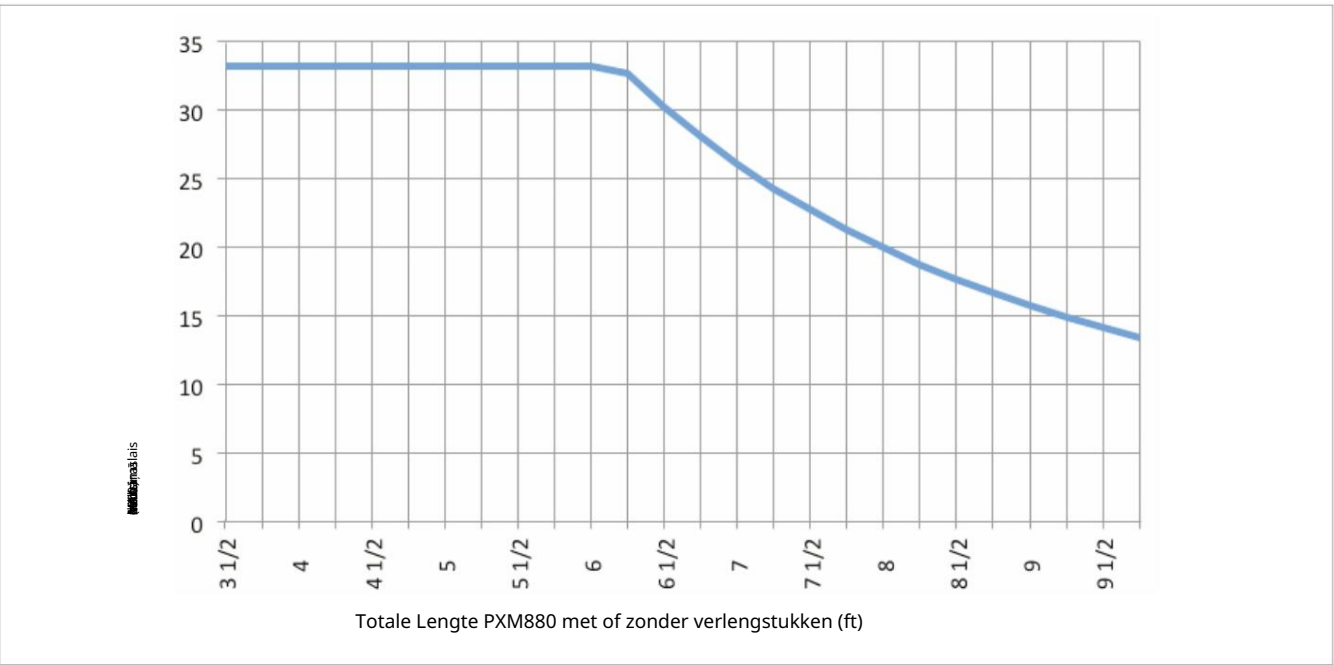

5.3. BELASTINGSTABELLEN PROFIX MAX

PXM 1400 TABEL TOEGESTĀNA BELASTINGS (SI-SISTĒMA) — VEILIGHEIDSFACITOR 4:1

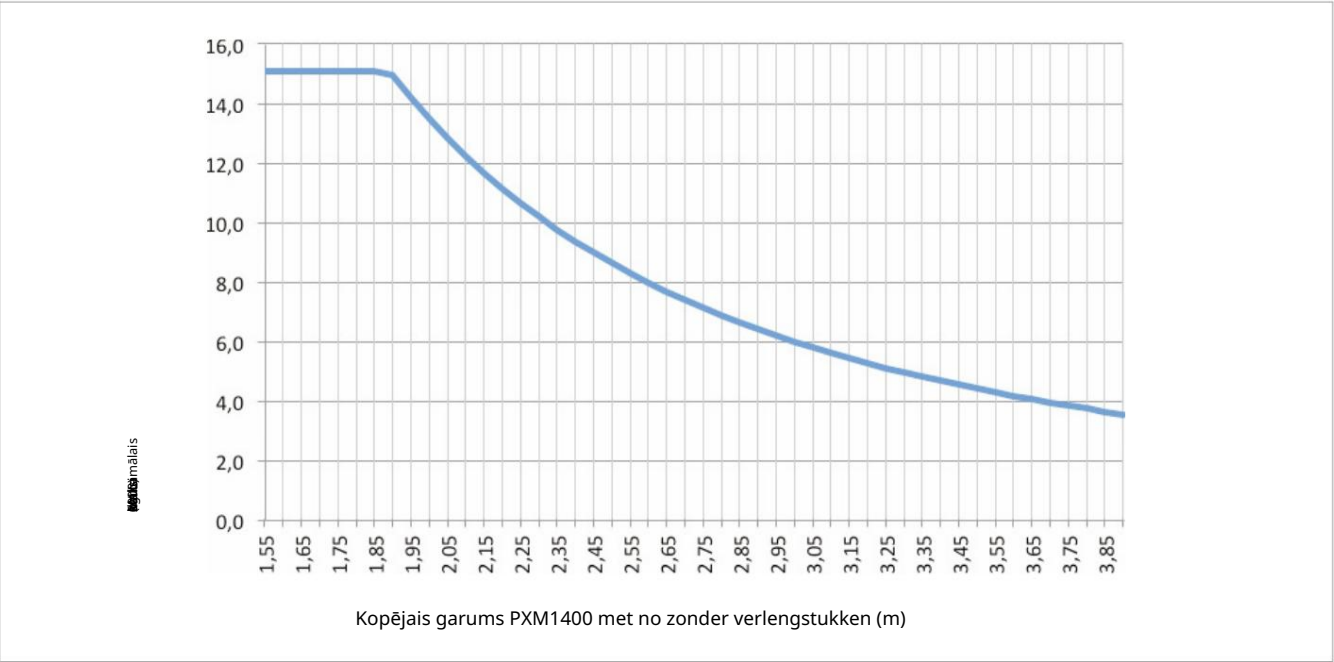


PXM 1400 TABEL TOEGESTAN BELASTING (IMPERIAAL SYSTEEM) — VEILIGHEIDSFACITOR 4:1




5.3. BELASTINGSTABELLEN PROFIX MAX

PXM 2300 TABEL TOEGESTĀNA BELASTINGS (SI-SISTĒMA) — VEILIGHEIDSFACITOR 4:1

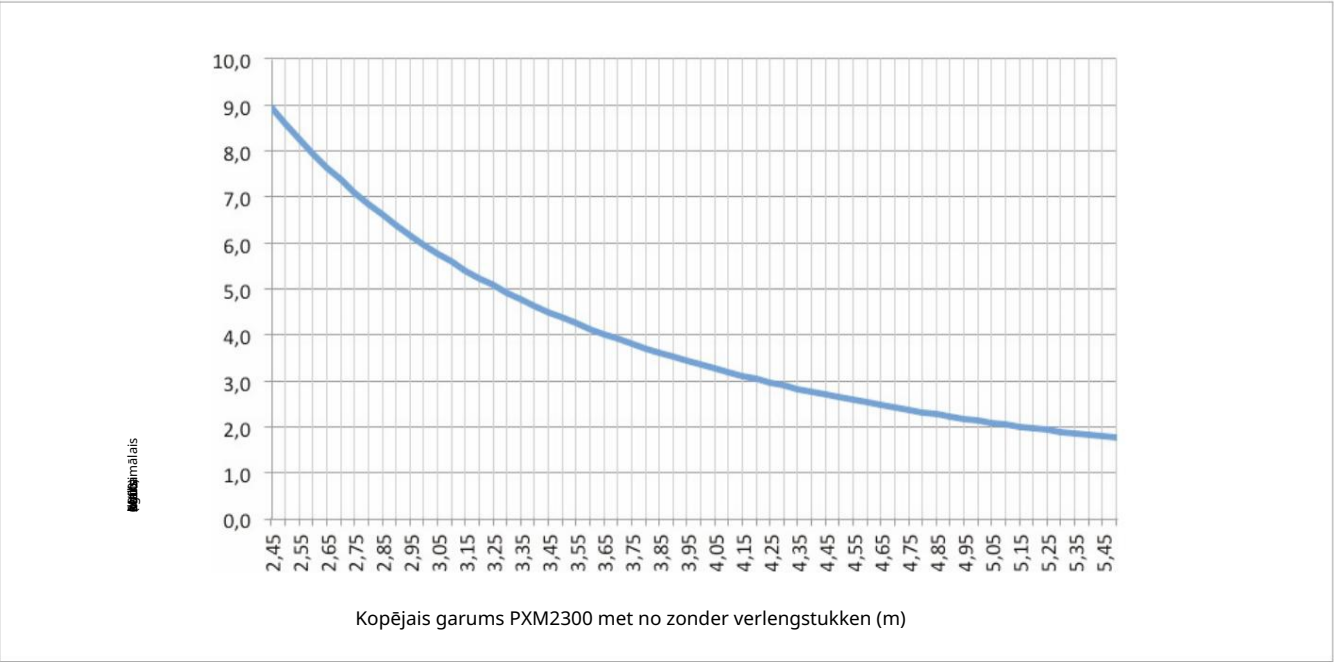

PXM 2300 TABEL TOEGESTAN BELASTING (IMPERIAAL SYSTEEM) — VEILIGHEIDSFACITOR 4:1

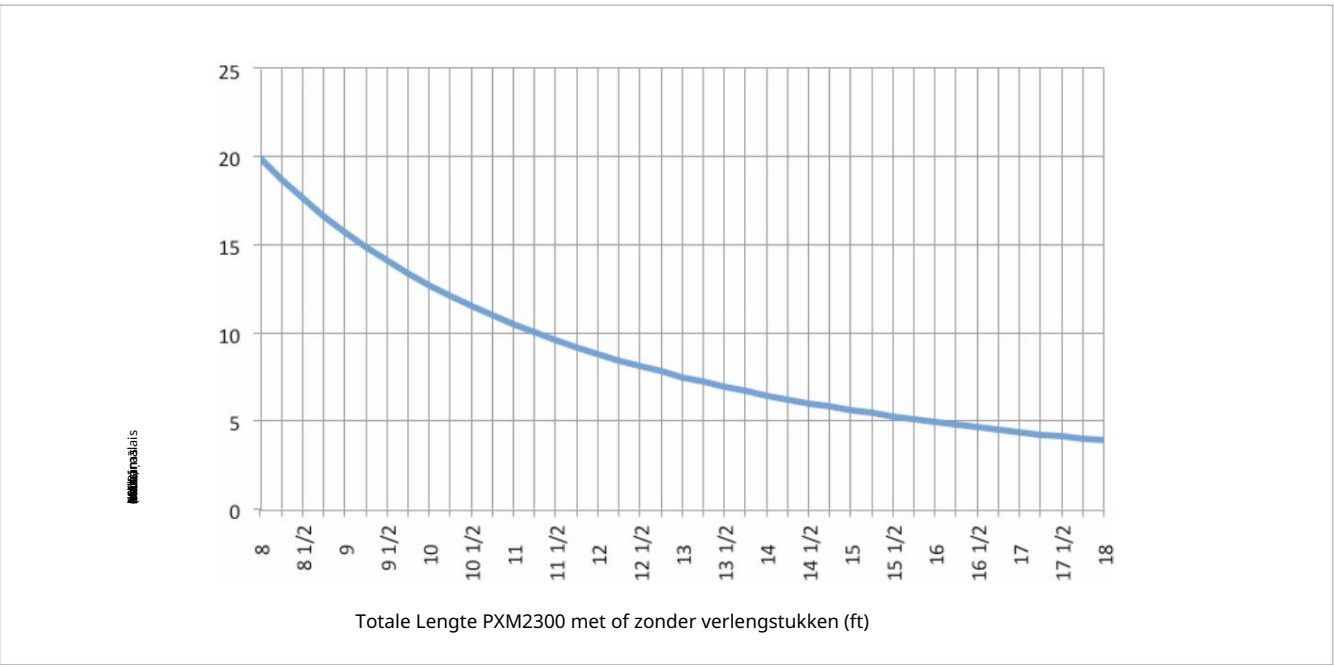

5.4. TABELGEGEVENS - GREPPELS EN/OF UITGRAVINGEN

Als onderdeel van het Amerikaanse Ministerie van Arbeid zorgt de Occupational Health and Safety Administration (OSHA) voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor werkende mannen en vrouwen door normen vast te stellen en te handhaven.




OP BASIS VAN DE DOOR DE OSHA GEHANDHAAFDE NORMEN WORDEN DE VOLGENDE TABELGEGEVENS VERSTREKT OM VEILIGE WERKOMSTANDIGHEDEN TE WAARBORGEN BIJ HET ONDERSTEUNEN VAN GREPPELS.

TABELGEGEVENS - VEILIGHEIDSFACTOR 4:1

Multiplekss un plankums
TABELGEGEVENS VOOR GEBRUIK BIJ
UITGRAVINGEN MAXIMAAL
TOEGESTANE AFSTAND

Pārmērīga slodze: 72 mārciņas (32,7 kg) .

Bodemtype	Sleufdiepte	Breedte Van De Sleuf	Horizontāli Afstand	Vertikāli Afstand	Belastins G Per Steun	Maks. Tolestāns Belasting Van Profix	Lāgste Pozitīvi (pēdas) (2 pēdas Vanaf De Onderkants)	Maksimāle Gronddruk* (PSŠ)
A-25	4 līdz 10	līdz 6	8	4	8704	33148	8	272
		6 līdz 12	8	4	8704	8874	8	272
		12 līdz 16	4	4	4352	4992	8	272
	10 līdz 16	līdz 6	8	4	13504	33148	14	422
		6 līdz 12	5	4	8440	8874	14	422
		12 līdz 16	5	2	4220	4992	14	422
	16 līdz 20	līdz 6	8	4	16704	33148	18	522
		6 līdz 12	4	4	8352	8874	18	522
		12 līdz 16	3	3	4698	4992	18	522
B-45	4 līdz 10	līdz 6	8	4	13824	33148	8	432
		6 līdz 12	5	4	8640	8874	8	432
		12 līdz 16	5	2	4320	4992	8	432
	10 līdz 16	līdz 6	8	4	22464	33148	14	702
		6 līdz 12	6	2	8424	8874	14	702
		12 līdz 16	3	2	4212	4992	14	702
	16 līdz 20	līdz 6	8	4	28224	33148	18	882
		6 līdz 12	5	2	8820	8874	18	882
		12 līdz 16	2	2	3528	4992	18	882
C-60	4 līdz 10	līdz 6	8	4	17664	33148	8	552
		6 līdz 12	4	4	8832	8874	8	552
		12 līdz 16	4	2	4416	4992	8	552
	10 līdz 16	līdz 6	8	4	29184	33148	14	912
		6 līdz 12	4	2	7296	8874	14	912
		12 līdz 16	2	2	3648	4992	14	912
	16 līdz 20	līdz 6	6	4	27648	33148	18	1152
		6 līdz 12	3	2	6912	8874	18	1152
		12 līdz 16	2	2	4608	4992	18	1152

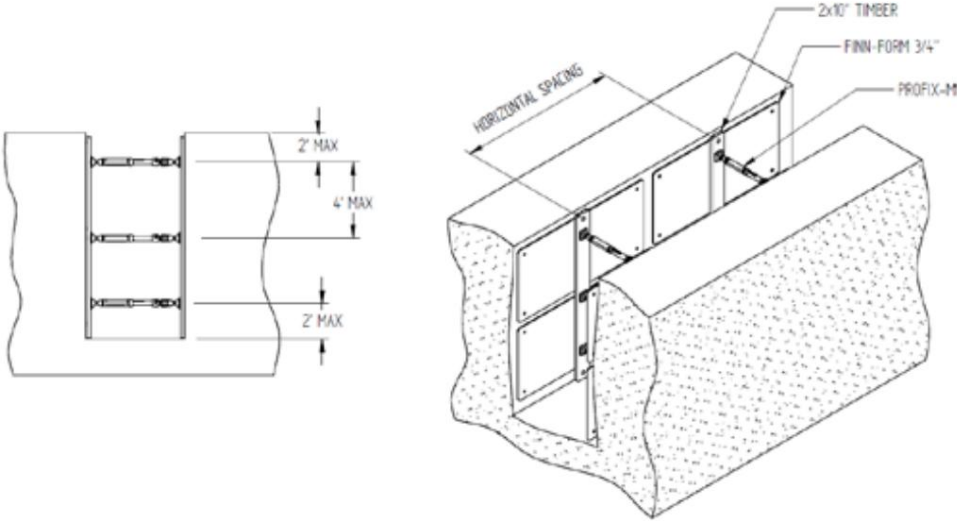

5.4. TABELGEGEVENS - GREPPELS EN/OF UITGRAVINGEN

Als onderdeel van het Amerikaanse Ministerie van Arbeid zorgt de Occupational Health and Safety Administration (OSHA) voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor werkende mannen en vrouwen door normen vast te stellen en te handhaven.




OP BASIS VAN DE DOOR DE OSHA GEHANDHAAFDE NORMEN WORDEN DE VOLGENDE TABELGEGEVENS VERSTREKT OM VEILIGE WERKOMSTANDIGHEDEN TE WAARBORGEN BIJ HET ONDERSTEUNEN VAN GREPPELS.

GETABULEERDE GEGEVENS – VEILIGHEIDSFACITOR 3:1

Multiplekss un plankums
TABELGEGEVENS VOOR GEBRUIK BIJ
UITGRAVINGEN MAXIMAAL
TOEGESTANE AFSTAND

Pārmērīga slodze: 72 mārciņas (32,7 kg) .

Bodemtype	Sleufdiepte	Breedte Van De Sleuf	Horizontāli Afstand	Vertikāli Afstand	Belastins G Per Steun	Maks. Togestāns Belasting Van Profix	Lāgste Pozitīvi (pēdas) (2 pēdas Vanaf De Onderkants)	Maksimāle Gronddruk* (PSŠ)
A-25	4 līdz 10	līdz 6	8	4	8704	33148	8	272
		6 līdz 12	8	4	8704	8874	8	272
		12 līdz 16	4	4	4352	4992	8	272
	10 līdz 16	līdz 6	8	4	13504	33148	14	422
		6 līdz 12	5	4	8440	8874	14	422
		12 līdz 16	5	2	4220	4992	14	422
	16 līdz 20	līdz 6	8	4	16704	33148	18	522
		6 līdz 12	4	4	8352	8874	18	522
		12 līdz 16	3	3	4698	4992	18	522
B-45	4 līdz 10	līdz 6	8	4	13824	33148	8	432
		6 līdz 12	5	4	8640	8874	8	432
		12 līdz 16	5	2	4320	4992	8	432
	10 līdz 16	līdz 6	8	4	22464	33148	14	702
		6 līdz 12	6	2	8424	8874	14	702
		12 līdz 16	3	2	4212	4992	14	702
	16 līdz 20	līdz 6	8	4	28224	33148	18	882
		6 līdz 12	5	2	8820	8874	18	882
		12 līdz 16	2	2	3528	4992	18	882
C-60	4 līdz 10	līdz 6	8	4	17664	33148	8	552
		6 līdz 12	4	4	8832	8874	8	552
		12 līdz 16	4	2	4416	4992	8	552
	10 līdz 16	līdz 6	8	4	29184	33148	14	912
		6 līdz 12	4	2	7296	8874	14	912
		12 līdz 16	2	2	3648	4992	14	912
	16 līdz 20	līdz 6	6	4	27648	33148	18	1152
		6 līdz 12	3	2	6912	8874	18	1152
		12 līdz 16	2	2	4608	4992	18	1152

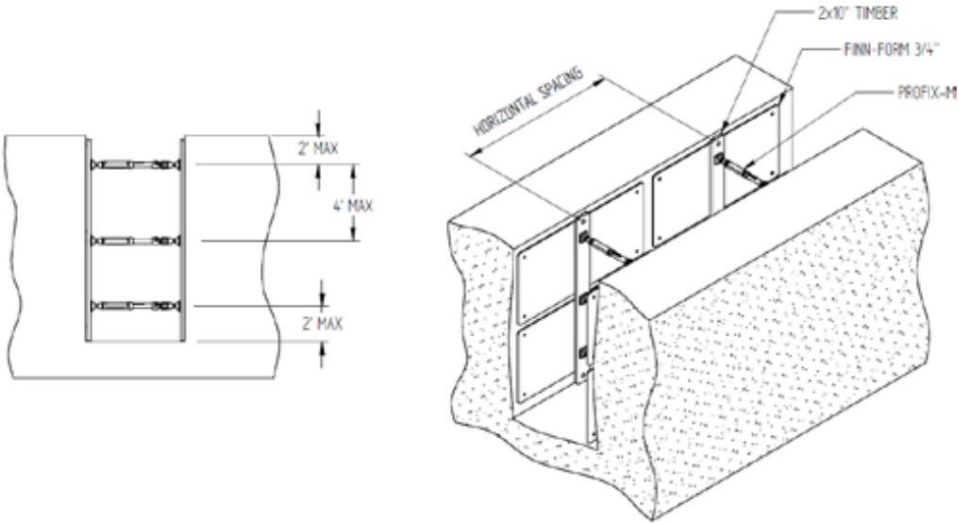

5.4. TABELGEGEVENS - GREPPELS EN/OF UITGRAVINGEN

Als onderdeel van het Amerikaanse Ministerie van Arbeid zorgt de Occupational Health and Safety Administration (OSHA) voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor werkende mannen en vrouwen door normen vast te stellen en te handhaven.




OP BASIS VAN DE DOOR DE OSHA GEHANDHAAFDE NORMEN WORDEN DE VOLGENDE TABELGEGEVENS VERSTREKT OM VEILIGE WERKOMSTANDIGHEDEN TE WAARBORGEN BIJ HET ONDERSTEUNEN VAN GREPPELS.

GETABULEERDE GEGEVENS – VEILIGHEIDSFACITOR 2:1

Multiplekss un plankums
TABELGEGEVENS VOOR GEBRUIK BIJ
UITGRAVINGEN MAXIMAAL
TOEGESTANE AFSTAND

Pārmērīga slodze: 72 mārciņas (32,7 kg) .

Bodemtype	Sleufdiepte	Breedte Van De Sleuf	Horizontāli Afstand	Vertikāli Afstand	Belastins G Per Steun	Maks. Togestāns Belasting Van Profix	Lāgste Pozitīvi (pēdas) (2 pēdas Vanaf De Onderkants)	Maksimāle Gronddruk* (PSŠ)
A-25	4 līdz 10	līdz 6	8	4	8704	66296	8	272
		6 līdz 12	8	4	8704	17749	8	272
		12 līdz 16	8	4	8704	9984	8	272
	10 līdz 16	līdz 6	8	4	13504	66296	14	422
		6 līdz 12	8	4	13504	17749	14	422
		12 līdz 16	5	4	8440	9984	14	422
	16 līdz 20	līdz 6	8	4	16704	66296	18	522
		6 līdz 12	8	4	16704	17749	18	522
		12 līdz 16	6	3	9396	9984	18	522
B-45	4 līdz 10	līdz 6	8	4	13824	66296	8	432
		6 līdz 12	8	4	13824	17749	8	432
		12 līdz 16	5	4	8640	9984	8	432
	10 līdz 16	līdz 6	8	4	22464	66296	14	702
		6 līdz 12	6	4	16848	17749	14	702
		12 līdz 16	4	3	8424	9984	14	702
	16 līdz 20	līdz 6	8	4	28224	66296	18	882
		6 līdz 12	5	4	17640	17749	18	882
		12 līdz 16	3	3	7938	9984	18	882
C-60	4 līdz 10	līdz 6	8	4	17664	66296	8	552
		6 līdz 12	8	4	17664	17749	8	552
		12 līdz 16	6	3	9936	9984	8	552
	10 līdz 16	līdz 6	8	4	29184	66296	14	912
		6 līdz 12	4	4	14592	17749	14	912
		12 līdz 16	3	3	8208	9984	14	912
	16 līdz 20	līdz 6	8	4	36864	66296	18	1152
		6 līdz 12	5	3	17280	17749	18	1152
		12 līdz 16	3	2	6912	9984	18	1152

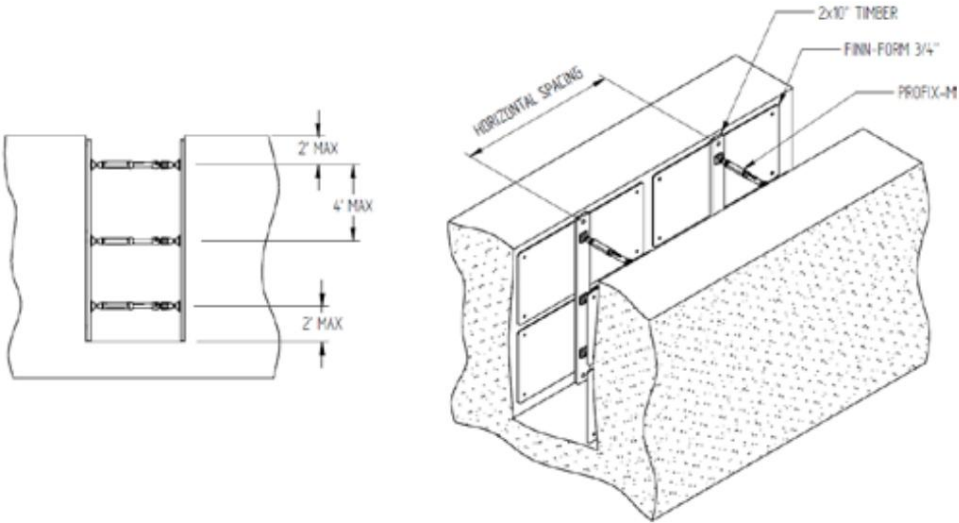

6. ONDERHOUD UN OPSLAG

6.1 LIETOŠANAS TERMIŅŠ



VIRŠ HET ALGEMEEN IR HET VAN HET GROOTSTE BELANG OM UW APPARATUUR SCHOON TE HOUDEN. SCHONE APPARATUUR SLIJT MINDER SNEL; HIERDOOR KAN EEN LANGERE LEVENSDUUR WORDEN BEREIKT.

	APKALPOŠANA	TĒLIHTINGS	IZDEVĪGA INFORMĀCIJA
1.	Profix Max stiprinājums en de gebruikte accessoires voordat u ze opbergt.	• Gebruik bij voorkeur een droge, schone papieren doek. • Gebruik indien nodig viegls zeepwater.	 GEBRUIK GEEN OLIE.  DROOG ALLES GRONDIG AF NA GEBRUIK VAN WATER.
2.	Controleer het produktu op eventuele beschadigingen, met name krassen op de zuiger.	• Controleer het produktu visueel op beschadigingen.	 NEEM SAZINĀTIES AR UW RESQTEC-DEALER ALS U STRUCTURELE SCHADE AAN HET PRODUCT CONSTATEERT.
3.	Reinig de hulpstukken en controleer ze op eventuele šāde.	• Controleer visueel op beschadigingen. • Gebruik een doek of staalborstel om te reinigen. • Controleer of de interne veer van de ProFi Max-koppen nog op zijn plaats zit en controleer op tekenen van schade.	 GEBRUIK GEEN OLIE.
4.	ProFix Max sprauslu kontrolieris.	• Gebruik een droge papieren doek.	 GEBRUIK GEEN OLIE.
5.	Reinig na gebruik de slangen en koppelingen en controleer ze op eventuele schade.	• Controleer visueel op beschadigingen. • Gebruik perslucht om de koppelingen schoon te maken. • Reinig de slangen met een milde zeepoplossing.	 ALS ER STRUKTŪRĀ SCHĀDE AAN DE SLANGEN EN/OF KOPPELINGEN WORDT ONTDEKT, NĪMA DAN KONTAKTI AR UW RESQTEC — IZPLATĪTĀJS.  LAAT DE SLANGEN EN KOPPELINGEN NA GEBRUIK VAN WATER GRONDIG DROGEN.
6.	Novietojiet Profix Max pāris keer in-en uitschuiven. Ļaujiet Erop dat u geen vreemde geluiden hoort en geen weerstand voelt tijdens het in-en uitschuiven.	• Mogelijke vreemde geluiden: piepen, krassen of borrelen.	 ALS ER WREEMDE GLUIDE TE HOREN ZJIN OF ALS IETS NIET LABS FUNKCIONIERS, NĪMS DANS KONTAKTI AR UW RESQTEC DĪLERIS.

6.2 REGELMATIG ONDERHOOD



HET IS RAADZAAM OM REGELMATIG ONDERHOUD UIT TE VOEREN; AFHANKELIJK VAN HET GEBRUIK TEN MINSTE OM DE 3 MAANDEN OF 25 BEDRIJFSUREN.

Bij het uitvoeren van regelmatig onderhoud dient men, naast de stappen die in hoofdstuk 6.1 worden beschreven, extra aandacht te besteden aan het volgende:

	APKALPOŠANA	TĒLIHTINGS	IZDEVĪGA INFORMĀCIJA
1.	Controleer het produktu op eventuele beschadigingen, met name krassen op de zuiger.	Controleer het produktu visueel op beschadigingen.	 ALS ER STRUCTURELE SCHADE AAN HET PRODUCT WORDT ONTDEKT, NEEM DAN SAZINĀTIES AR UW RESQTEC-DEALER.
2.	Controleer de hulpstukken op eventuele schade.	- Controleer visueel op beschadigingen. - Controleer of de interne veer van de Profi Max-koppen nog op zijn plaats zit en controleer op tekenen van schade.	 GEBRUIK GEEN OLIE.
3.	Controleer de vul en Controlnippels van de Profix Maksimālais iespējama ātrums.	Gebruik een droge papieren doek.	 GEBRUIK GEEN OLIE.
4.	Controleer de slangen en koppelingen op eventuele šāde.	- Controleer visueel op beschadigingen. - Gebruik perslucht om de koppelingen schoon te maken.	 ALS ER STRUCTURELE SCHADE AAN DE SLANGEN EN/OF KOPPELINGEN WORDT ONTDEKT, NEEM DAN CONTACT OP MET UW RESQTEC — IZPLATĪTĀJS.  DROOG ALLES GRONDIG AF NA GEBRUIK VAN WATER.
5.	Novietojiet Profix Max pāris keer in-en uitschuiven. Zorg ervoor dat u geen vreemde geluiden hoort en geen weerstand voelt tijdens het in-en uitschuiven.	Mogelijke vreemde geluiden: piepen, krassen of borrelen.	 ALS ER WREEMDE GLUIDE TE HOREN ZJIN OF ALS IETS NIET LABS FUNKCIONIERS, NĪMS DANS KONTAKTI AR UW RESQTEC DĪLERIS.

6.3. JAARLIJKS ONDERHOUD



VELE JAREN VEILIG GEBRUIK ZIJN GEGARANDEERD ALS HET PRODUCT OP DE JUISTE WIJZE WORDT VERZORGD EN ONDERHOUDEN. HIERTOEF MOET HET PRODUCT TEN MINSTE ÉÉN KEER PER JAAR WORDEN GEÏNSPECTEERD.

DIT MOET WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN DOOR RESQTEC OPGELEIDE SERVICETECHNICUS DIE BESCHIKT OVER HET BENODIGDE GEREEDSCHAP EN DE BENODIGDE TESTAPPARATUUR.

Het is ook mogelijk dat u, de gebruiker, het onderhoud zelf uitvoert. Met het oog op uw eigen veiligheid en de productaansprakelijkheid is het noodzakelijk dat u eerst een passende opleiding volgt. Uw leverancier kan u hierover consulten en/of, indien gewenst, het jaarlijkse onderhoud op contractbasis verzorgen.



APPARATUUR MET STRUCTURELE SCHADE EN/OF DEFECTEN MAG NOOIT WORDEN GEBRUIKT TIJDENS REDDINGSACTIES. DIT KAN LEIDEN TOT ZEER GEVAARLIJKE EN MOGELIJK SCHADELIJKE SITUATIES. PROBEER DIT NIET!

Als er structurele schade en/of defecte apparatuur of onderdelen worden geconstateerd, neem dan onmiddellijk contact op met uw distributeur/ražotāja piegādātājs.



REMONTA GEEN DEFECTE APPARATUUR EN/OF ONDERDELEN. NEEM ALTIJD SAZINĀTIES AR UW IZPLATĪTĀJU/ DE FABRIKANT IZPLATĪTĀJU.

Door apparatuur en/of onderdelen te repareren, vervalt uw garantie. Neem altijd contact op met uw distributeur/leverancier of de fabrikant wanneer u defecte onderdelen en/of apparatuur ontdekt. Defecte apparatuur en/of onderdelen kunnen vervolgens naar gecertificeerde servicecentra worden gestuurd.

6.4 ATBILSTOŠAIS DARBS

De volgende opslagaanbevelingen gelden voor de Profix Max en de bijbehorende accessoires:

- Maak de Profix Max volledig drukloos en trek hem in.
- Bewaar de apparatuur uit direct zonlicht.
- Bewaar de apparatuur in een droge, goed geventileerde ruimte:

Aanbevolen opslag temperatūrabereik	10 °C–30 °C / 50 °F–86 °F
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij opslag	0–60 %

7. WAARSCHUWINGEN & BEPERKINGEN

7.1 ALGEMENES INSTRUKCIJAS



ZORG ER BIJ HET AAN ELKAAR KLIKKEN VAN DE APPARATUUR VOOR DAT U EEN DUIDELIJKE KLIK HOORT EN VOELT. DE ONDERDELEN KONTROLERIS ATTIECAS AR ELKAAR ZIJN VERBONDEN EN DAT ER GEEN SPLEET ZIT TUSSEN DE VERBONDEN OPPERVLAKKEN.

7.2 IZBĒGŠANAS

Verlengstukken kunnen aan BEIDE KANTEN van de Profix Max worden vastgeklikt, mits de volgende regels en beperkingen in acht worden genomen:



HET GEBRUIK VAN VERLENGSTUKKEN IR TOEGESTAAN TOT:

- EEN MAXIMALE LENGTE VAN 1,2 m/47 1/4" LV •
- MAXIMAAL 2 VERLENGSTUKKEN



HET NEGEREN VAN DEZE BEPERKINGEN LEIDT TOT GEVAARLIJKE EN MOGELIJK SCHADELIJKE SITUATIES! PROBEER TO NIET!

	Profix Max + 2 pārklājuma elementi <1,2 m / 47 1/4 collas (Vilkeirīgā Volgordā)	
	>1,2 m / 47 1/4 collas (vīrieša lūgšana)	
	Vairāk nekā 2 sarežģīti jautājumi (vīrieša lūgšana)	

De volgende verlengstukken zijn beschikbaar om de lengte van de struts te vergroten:

Tips	Garums (mm):	Atzīmēt:
EX 150	151	
EX 300	301	
EX 600	601	
EX 900	901	
EX 1200	1201	
EX 1500	1501	 ALLEEN TE GEBRUIKEN KOMBINĀTĀ AR PROFIX MAX 470 UN PROFIX MAX 600.

EX-150		+	EX-150	✓
			EX-300	✓
			EX-600	✓
			EX-900	✓
			EX-1200 (savienojums: > 1,2 m / 47 1/4")	✗
			EX-1500 (niet toegestāna: > 1,2 m / 47 1/4")	✗
EX-300		+	EX-150	✓
			EX-300	✓
			EX-600	✓
			EX-900	✓
			EX-1200 (savienojums: > 1,2 m / 47 1/4")	✗
			EX-1500 (niet toegestāna: > 1,2 m / 47 1/4")	✗
EX-600		+	EX-150	✓
			EX-300	✓
			EX-600	✓
			EX-900 (combineren niet toegestaan: > 1,2 m / 47 1/4")	✗
			EX-1200 (savienojums: > 1,2 m / 47 1/4")	✗
			EX-1500 (niet toegestāna: > 1,2 m / 47 1/4")	✗
EX-900		+	EX-150	✓
			EX-300	✓
			EX-600 (kombineren niet toegestaan: > 1,2 m / 47 1/4")	✗
			EX-900 (savienojums: > 1,2 m / 47 1/4")	✗
			EX-1200 (savienojums: > 1,2 m / 47 1/4")	✗
			EX-1500 (savienojums: > 1,2 m / 47 1/4")	✗

EX-1200 	+	EX-150 (kombineren niet toegestaan: > 1,2 m / 47 1/4")	⊗
		EX-300 (savienojums: > 1,2 m / 47 1/4")	⊗
		EX-600 (savienojums: > 1,2 m / 47 1/4")	⊗
		EX-900 (sadursme: > 1,20 m / 47 1/4")	⊗
		EX-1200 (savienojums: > 1,2 m / 47 1/4")	⊗
		EX-1500 (savienojums: > 1,2 m / 47 1/4")	⊗
EX-1500 	+	EX-150 (kombineren niet toegestaan: > 1,2 m / 47 1/4")	⊗
		EX-300 (savienojums: > 1,2 m / 47 1/4")	⊗
		EX-600 (savienojums: > 1,2 m / 47 1/4")	⊗
		EX-900 (sadursme: > 1,20 m / 47 1/4")	⊗
		EX-1200 (savienojums: > 1,2 m / 47 1/4")	⊗
		EX-1500 (savienojums: > 1,2 m / 47 1/4")	⊗



EX-1500 MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT KOMBINĀTĀ AR PROFIX MAX 470 UN PROFIX MAX 600 HET.



GEbruik van verlengstukken is toegestaan tot:

- EEN MAXIMALE LENGTE VAN 1,2 m / 47 1/4" EN
- MAKSIMĀLI 2 IZMĒRI

7,3 (TELESKOPISKIE) CILINDRI

Het Combiner van Profix Max en hydraulische cilindri ir pieejami dažādās konfigurācijās:



LET OP DE VOLGENDE CONFIGURATIES EN DE VERLAAGDE VEILIGHEIDSFACTOREN. PROBEER GEEN ANDERE CONFIGURATIES.

Konfigurācijas		
	V2 + PXM470	✓
	V2 + PXM600	✓
	V2 + PXM880 VERLAAGD (SF 1:3)	✓
	V2 + PXM1400 V2 + PXM2300	✗
	V4 + PXM470	✓
	VERKLEIND (SF 1: 2,5)	✓
	V4 + PXM880 V4 + PXM1400 V4 + PXM2300	✗



HET COMBINEREN VAN EEN TELESCOPISCHE HIDRAULISCHE CILINDER V3T OF V5T MET EEN PROFIX MAX VERLAAGT DE VEILIGHEIDSFACITOR TOT EEN ONVEILIG NIVEAU. PROBEER DIT NIET.

Konfigurācijas		
	Teleram + ProFix Max	✗

7.4 V4 EDD-CILINDRS

Ja ProFix-Max ir apvienota ar V4 EDD-ram, ir iespējams izvēlēties dažādas konfigurācijas:

Konfigurācijas		
	V4 EDD + PXM470	✓
	V4 EDD + PXM600 (SF 1: 2,5)	✓
	V4 EDD + PXM 880 V4 EDD+ PXM 1400 V4 EDD+ PXM 2300	✗

7.5 SPĒKA STŪMĒTĀJS-CILINDRS

ProFix-Max var iekļaut konfigurācijās ar gecombineerd un Power Pusher cilindriem:

 LET OP DE VOLGENDE VOORSCHRIFTEN EN DE VERLAAGDE VEILIGHEIDSFACTOREN. PROBEER GEEN ANDERE CONFIGURATIES.

Konfigurācijas		
	PP25 + PXM-470	✓
	PP25 + PXM-600	✓
	PP25 + PXM-880 VERLAAGD (SF 1:3)	✓
	PP25 + PXM-1400 PP25 + PXM-2300	✗
	PP40 + PXM-470	✓
	PP40 + PXM-600 VERKLEIND (SF 1:2,5)	✓
	PP40 + PXM-880 PP40 + PXM-1400 PP40 + PXM-2300	✗

7.6 DAUDZPUSĒJSAVIENOTĀJS AR RAM ADAPTERI

Šis RAM-adapters ir ātrdarbīgs. Het is niet toegestaan om de multistekker op de RAM-adapter aan te sluiten.



HET AANSLUITEN VAN DE MULTI-CONNECTOR OP DE RAM-ADAPTER LEIDT TOT GEVAARLIJKE EN MOGELIJK SCHADELIJKE SITUATIES. PROBEER DIT NIET!

Het is niet toegestaan om andere producten dan een hulpstuk op de ram-adapter aan te sluiten. Dit betekent: geen Profix Max un geen rams.

Konfigurācijas		
	V2 / V4 / V6 / V3t / V5t + ProFix Max	
	V4 EDD + ProFix Max	

7.7. VOORKOM ASYMMETRISCHE BELASTING

Wanneer er een belasting op de Profix Max rust, probeer dan altijd de belasting zoveel mogelijk in het midden van de bevestiging op te vangen.



PROBEER EEN ASYMMETRISCHE BELASTING TE VERMIJDEN.



7.8 ZIJBELASTING VAN DE PROFIX MAX



ZIJBELASTING VAN EEN PROFIX MAX KAN INTERNE SCHADE VEROORZAKEN, WAT KAN LEIDEN TOT HET BEZWIJKEN VAN DE PROFIX MAX. EEN PROFIX MAX DIE PER ONGELUK ZIJWAARTS IS BELAST, MOET DOOR DE DISTRIBUTEUR/LEVERANCIER WORDEN GECONTROLEERD EN TERUGGENOMEN.

7.9 VERVORMING VAN DE PROFIX MAX

PXM-2300 no verlengde Profix Max-statēm, kas ir piemērotas durvju knikbreukmodus. Raadpleeg de specifieke belastingsgrafieken (hoofdstuk 5.3) van de Profix Max om te zien wanneer knikbreuk de beperkende faalmodus is (dit is de lengte waarbij de belastingsgrenslijnen niet langera horizontaal lopen).



IN HOEVERRE DE WERKBELASTING WORDT VERMINDERD, HANGT AF VAN DE LENGTE VAN DE PROFIX MAX, DE VERLENGING EN DE SLAG VAN DE CILINDER.

7.10 Šūnu belastingen

Wanneer een Profix Max onder een hoek ten opzichte van de belasting wordt geplaatst, neemt de belasting binnenin toe. Bij kleine hoeken is de toename van de belasting verwaarloosbaar, maar dat verandert naarmate de hoek toeneemt. Er zijn twee mogelijke situaties:

1. SITUĀCIJA: VERTIKĀLĀ BELASTĒŠANA


In dit geval treedt er een toename van de belasting in de Profix Max op als gevolg van de hoek van de Profix Max desmit opzichte van de uitgeoefende belasting (FV).

Er ontstaat ook een horizontale belasting op de grond, in Combinatie met een een verticale belasting die gelijk is aan de uitgeoefende belasting. Deze horizontāli belasting kan ervoor zorgen dat de Profix Max wegglijdt no losbrekta. Aangezien de horizontale belasting behoorlijk aanzienlijk kan zijn moet een onder een hoek geplaatste Profix Max altijd worden vastgezet met spanbanden, kettingen en/of grondankers.

Grafiek 8.1 en tabel 8.1 tonen de belastingstoename die wordt veroorzaakt door het onder een hoek Profix Max platformas.

Voorbeeld: een Profix Max die onder een hoek van 45° is geplaatst, moet een verticale belasting van 3 tonnas dragēns. Zoals te zien is in de tabel en de grafiek, neemt de resulterende belasting in de Profix Max toe met koeficients 1,4: 3 x 1,4 = 4,2 tonnas


Horizontālā slīpēšana op de grond is gelijk aan de verticale belasting: 3 x 1,0 = 3 tonnas.

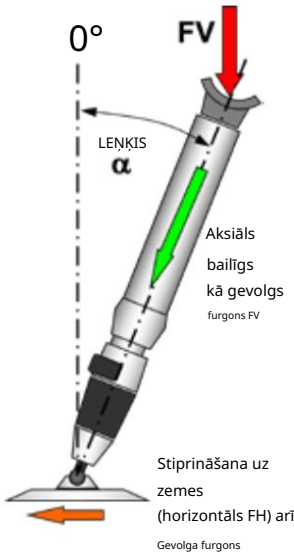

VERTIKĀLĀS ŠŪNAS BALSTĪŠANAS

HOEK A (N. KLASE)	ĀTRĀS OP PROFIX MAX (PAGARĀ PIEDĀVĀJUMĀ) (x FV)	IZTURĪGI UZ ZEMI (horizontāli) (x FV)	IZTURĪGI UZ ZEMI (vertikāli)
0	1,00	0,00	= FV
5	1,00	0,09	= FV
10	1,02	0,18	= FV
15	1,04	0,27	= FV
20	1,06	0,36	= FV
25	1,10	0,47	= FV
30	1,15	0,58	= FV
35	1,22	0,70	= FV
40	1,31	0,84	= FV
45	1,41	1,00	= FV
50	1,56	1,19	= FV
55	1,74	1,43	= FV
60	2,00	1,73	= FV

VERTIKĀLS BELASTING OP DE GROND ALS GEVOLG VAN EEN SCHUINE POSITIE

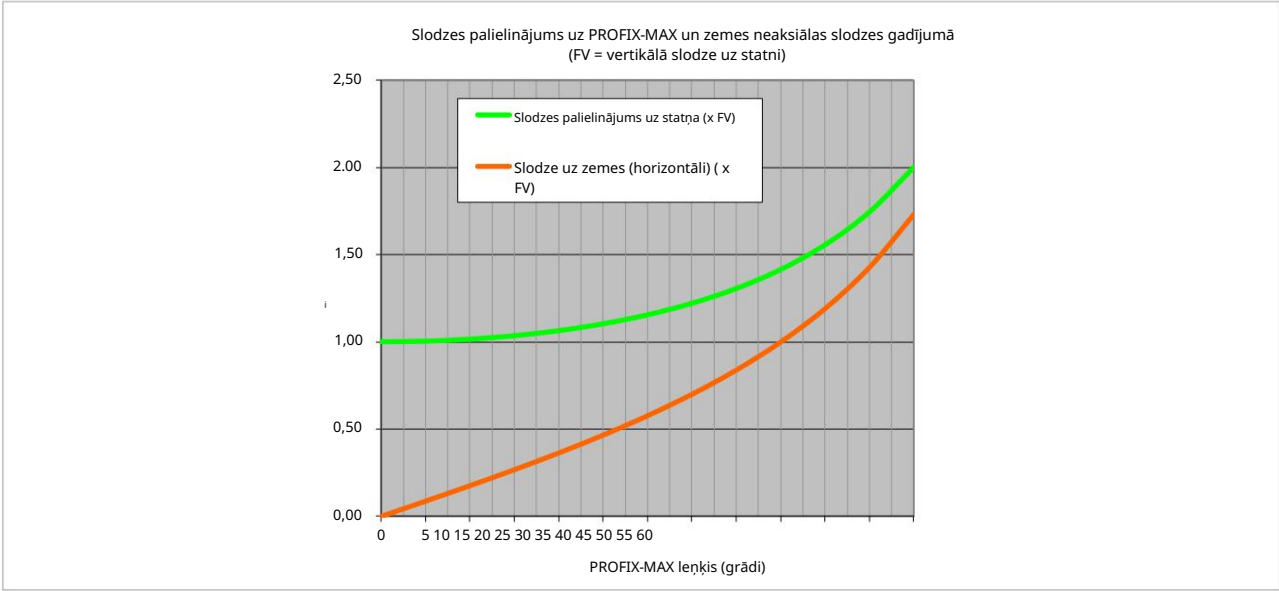

2. SITUĀCIJA: HORIZONTĀLA BELASTĒŠANA

Wanneer een Profix Max in een rakersysteem wordt gebruikt, werkt er een horizontale belasting (FH) op de Profix Max.

Er ontstaat ook een horizontale belasting op de grond, in Combinatie met een een verticale belasting die gelijk is aan de uitgeoefende belasting. De resulterende horizontale belasting kan ervoor zorgen dat de Profix Max wegglijdt of losbreekt. Aangezien de horizontale belasting behoorlijk aanzienlijk kan zijn, moet een onder een hoek geplaatste Profix Max altijd worden vastgezet met spanbanden, kettingen en/of grondankers.


Grafiek 8.2 en tabel 8.2 tonen de toename van de belasting die wordt veroorzaakt door het onder een hoek Profix Max platformas.

Voorbeeld: een Profix Max die onder een hoek van 30° is geplaatst, moet een horizontale belasting van 1,5 tonnas dragēns. Zoals te zien ir in de tabel en de grafiek, neemt de resulterende belasting in de Profix Max pirksts atbilst 2. faktoram: $1,5 \times 2 = 3$ tonnas.

Vertikālā slīdošā sliežu ceļa slīpums ir 1,73: $1,5 \times 1,73 = 2,6$ tonnas.


De horizontale belasting op de grond ir gelijk aan de horizontaal uitgeoefende belasting.

Horizontālās nostiprināšanas

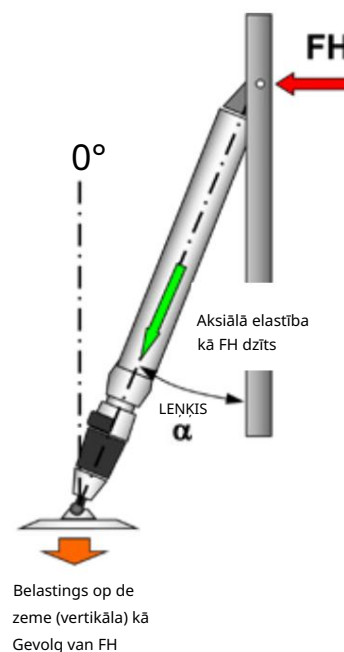

HOEK A (N. KLASE)	ĀTRĀS OP PROFIX MAX (PAGARĀ PIEDĀVĀJUMĀ) (x FH)	IZTURĪGI UZ ZEMI (vertikāli) (x FH)
10	5.76	5.67
15	3.86	3.73
20	2.92	2.75
25	2.37	2.14
30	2.00	1.73
35	1.74	1.43
40	1.56	1.19
45	1.41	1.00
50	1.31	0.84
55	1.22	0.70
60	1.15	0.58

HORIZONTĀLS BELASTING OP DE GROND ALS GEVOLG VAN EEN SCHUINE POSITIE

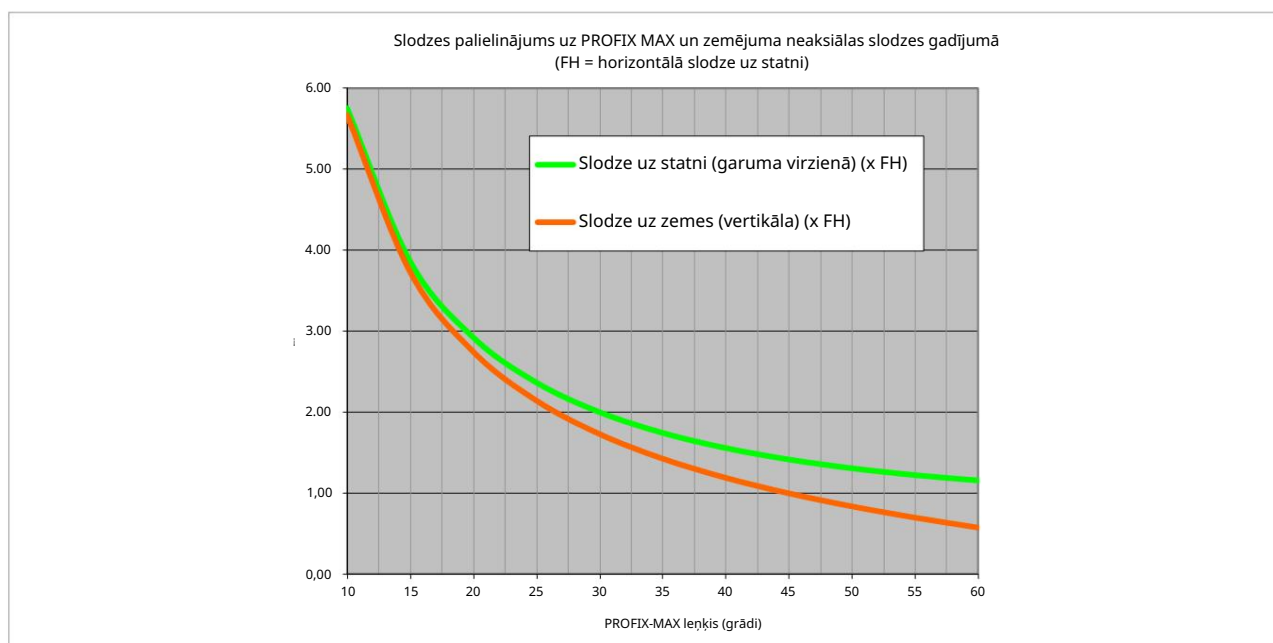

8. PROBLĒMU PLĀNOŠANA



ALS U PROBLEMEN ONDERVINDT TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE PROFIX MAX, RAADPLEEG DAN DE VOLGENDE TABEL.



ALS U HET OPGETREDEN PROBLEEM NIET KUNT VINDEN, OF ALS DE AANGEBODEN OPLOSSING HET PROBLEEM NIET HEEFT OPGELOST, STOP DAN ONMIDDELIJK MET HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT NO EEN VAN DE RESQTEC-KANTOOREN.

Simptoms	Oplossing
De koppen blijven niet op hun plaats zitten wanneer ze op de Profix Max worden geklikt.	• Controleer de interne veer (in de kop) nog op zijn plaats zit.
De Profix Max-cilinder kan niet met ar roku iespiesti vārdi.	• Zorg ervoor dat de groene knop op de onderste ring volledig is ingedrukt.
De groene knop kan niet volledig met de hand worden ingedrukt en de Profix Max blijft vergrendeld.	• er nog belasting op de strut staat controleer; als dat het geval is, kan de groene knop niet worden ingedrukt om het vergrendelingssysteem te ontgrendelen.
Het indrukken van de groene knop op de controller heeft geen effect.	• Controleer de regelaar controleer is aangesloten op de luchttoevoer. • Controleer er voldoende werkdruk in de luchttoevoer is (minimaal 8 bar/116 PSI). • Als er meerdere controllers worden gebruikt, controleer dan of de controllers correct zijn aangesloten.
De Profix Max pēdējās jaudas pneimatiskis nav pieejams.	• Controleer de slangen controleer is zijn aangesloten. • Controleer er voldoende voorspanningsdruk in de Profix Max is (minimaal 1 bar/14,5 PSI). • Controleer er voldoende werkdruk in de luchttoevoer is (minimaal 8 bar/116 PSI). • Controleer uw luchttoevoer niet leeg is.
De Profix Max pēdējās jaudas pneumatisch niet naar beneden (blijft mechanisch vergrendeld).	• De slangen controleer is goed zijn aangesloten. • Controleer er nog steeds last op de strut rust; als dat het geval is, kan de strut niet pneumatisch worden ontgrendeld. Breng de last iets omhoog voordat u begint met Dalen (voldoende om de Profix Max uit zijn mechanische vergrendelingssysteem te duwen). • Controleer er voldoende voorspanningsdruk in de Profix Max staat (minimaal 1 bar/14,5 PSI). • Controleer er voldoende werkdruk in de luchttoevoer is (minimaal 8 bar/116 PSI).

9. GARANTIJ

RESQTEC nodrošina twee jaar garantie, kas ir aankoop van šī produkta garantija. Neem voor het verlengen van uw garantie of voor informatie over het RESQTEC-serviceprogramma contact op met uw RESQTEC-distributeur/leverancier.



DE GARANTIE IS ALLEEN GELDIG ALS DE VOORSCHRIFTEN EN BEPERKINGEN, ZOALS BESCHREVEN IN DE GEBRUIKSHANDLEIDING DIE VAN TOEPASSING IS OP HET/DE GEBRUIKTE PRODUCT(EN), WORDEN BEGREPEN EN NAGELSHOUDLEETON, ZĒLVĒDLENDER EN DE GEBRUIKSHANDLEIDING, WORDT UITGEVOERD DOOR EEN ERKEND RESQTEC-TECHNICUS. HET NIET NALEVEN VAN DE TOEPASSELIJKE VOORSCHRIFTEN LV BEPERKINGEN, ZOALS BESCHREVEN IN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING DIE VAN TOEPASSING IS OP HET/DE GEBRUIKTE PRODUCT(EN), LEIDT TOT VERARVALANT VAN.

10. VERKLĀRĒŠANA

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RESQTEC.

Visa informatie in deze handiding is zorgvuldig verzameld en gecontroleerd. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onvolledigheden. Resqtec behoudt zich het recht voor om onderdelen van de apparatuur te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Deze handiding kan fouten, herzieningen en technische wijzigingen bevatten. Voor gedetailleerde informatie, en aangezien wij onze apparatuur voortdurend verbeteren, verzoeken wij u het meest lateste specificatieblad te raadplegen. Deze handiding is uitsluitend gebaseerd op en verwijst uitsluitend naar de huidige productiemodellen. RESQTEC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel die voortvloeit uit het gebruik van deze handiding in verband met apparatuur die is of kan worden geleverd. Voor aanvullende informatie over het gebruik van de handiding of het onderhoud of de reparatie van Resqtec-apparatuur kunt u contact opnemen met de RESQTEC-distributeur/leverancier of een officieel aangewezen distributur/leverancier. Bij de opstelling en nauwkeurigheid van deze handiding is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. RESQTEC kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen of gevolgschade bij het gebruik ervan.

11. KONTAKTI

ADRESSEN VAN DE RESQTEC KANTOREN

EUROPEES KANTOORS	KANTOORS DE VS	KANTOOR AZIË
Meer en Duin 82 2163 HC Lisse, Nederlande. Tālrunis +31 (0)252 419002Fakss +31 (0)252 411794	Forge Way 300, 2. suite, Rokaveja, Ņūdžersija, 07866. T: +1 973 627 4646F: +1 973 627 4622	Lot 5, Jalan Delima 1/1 Subang Hi-Tech Industrial Park 47500 Selangora, Malaizija. Tālrunis +603 5621 5298 Fakss +603 5621 2895
KANTOORS ĶĪNĀ		
RESQTEC ZUMRO FUZHOU BIROJS		
409. istaba, 4. stāvs, 2. ēka, Nr. 73 Jaņči ceļš, Kanšaņas rajons, Fudžou, Fudžiana, Ķīna. Tālrunis +86 591-87871866 Fakss +86 591-87871866		
E- pasts.info@resqtec.com Es apmekleju www.resqtec.com		

[illegible]

